


Ⓢ CZ **Návod na montáž**

Ⓢ SK **Návod na montáž**

Ⓢ HU **Összeszerelési útmutató**

Ⓢ PL **Instrukcja montażu**

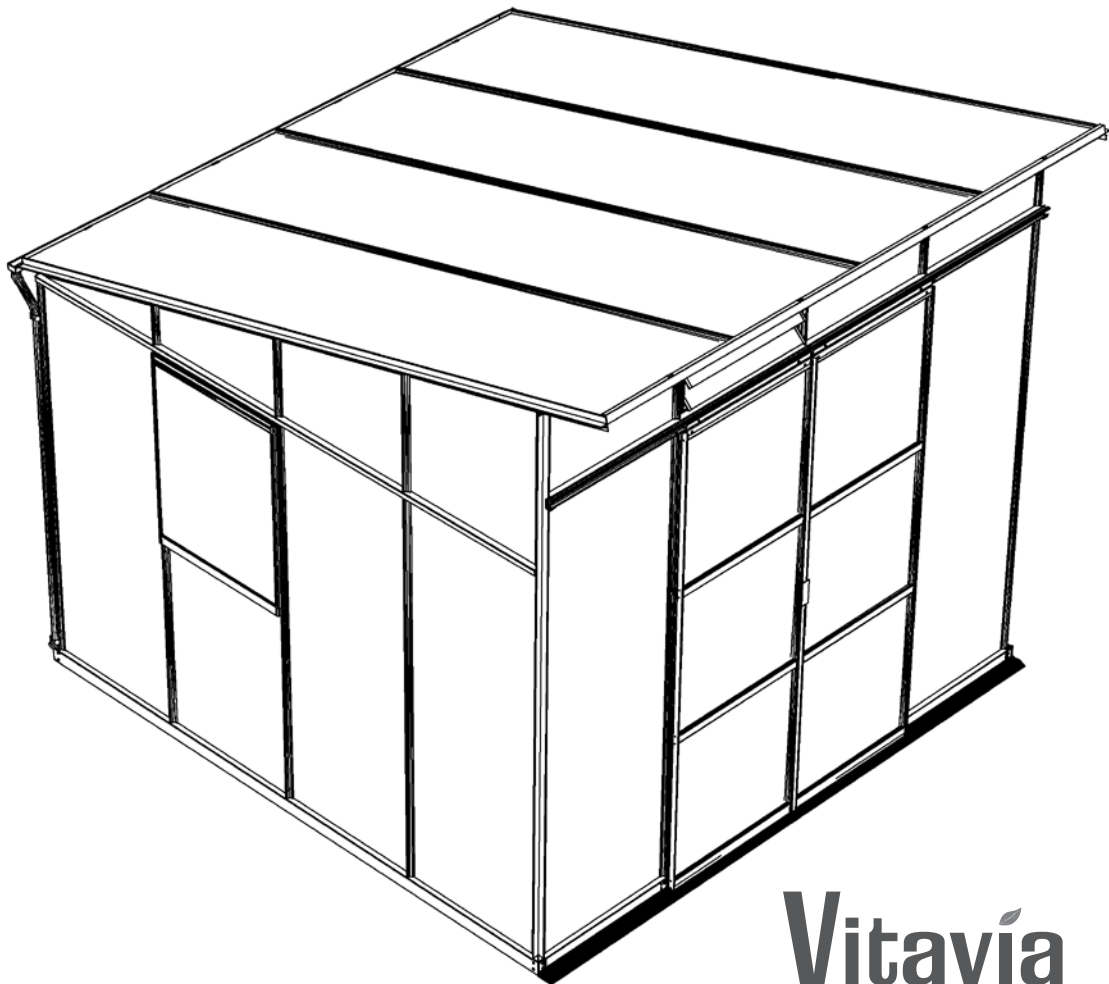

Vitavía
- makes living grow

PLAYA
5900, 7600

CZ - NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU

Umístění skleníku a jeho kotvení

Skleník je nutné umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru (více v oddílu UKOTVENÍ). Rozhodně nestavte skleník na volně otevřených prostranstvích, ale na závětrné straně. Skleník nikdy nestavte na písčitých půdách – byl by problém s odpovídajícím ukotvením skleníku v zemi.

Ukotvení skleníku

Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém podloží, aby udrželo uchycení skleníku v zemi. Vždy postupujte podle montážního návodu výrobce konkrétního modelu skleníku. Pokud jste si 100% jistí, že půdní podloží skleník udrží, pak zatlučením přiložených kolíků (nebo zakopáním kotev do země) lze skleník do země ukotvit - **toto řešení však nedoporučujeme**. Doporučujeme pro kolíky / patky nosných profilů vykopat odpovídající otvor v zemi a do tohoto otvoru kolíky / patky **zabetonovat**. Poškození skleníku z důvodu nedostatečného ukotvení v zemi není považováno za výrobní vadu a nelze jej reklamovat.

SKLENÍK NELZE NIKDY NECHAT VOLNĚ POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENÍ!

Bezpečnostní upozornění

Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Kovové profily mají ostré hrany. Skleník stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. Montáž skleníku neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Pozor – vyvarujte se kontaktu ocelových profilů s vedením elektrického proudu. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny obaly a chraňte je před dětmi. Skleník musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Skleníky i pavilony doporučujeme stavět ve třech osobách. Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržíte bezpečnostní upozornění výrobce. Pokud používáte elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahování zohledněte extrémní měkkost hliníkových šroubů a matic). Doporučujeme všechny šrouby utahovat ručně a teprve později elektrickým šroubovákem. Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Než začnete s kotvením ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (především na pronajatých pozemcích).

Všeobecná upozornění

Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně jeden celý den, v ideálním případě celý víkend. Skleník doporučujeme stavět ve třech osobách. Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. Pokud některá z částí skleníku chybí nebo je poškozená, **tak v žádném případě skleník nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele (na případné poškození nekompletního skleníku jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka)**. Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) v připravené misce, aby se neztratily. Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez převislých objektů. **VELMI DŮLEŽITÉ PŘI POKLÁDÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK – UV chráněná strana s bílou nebo popsanou barevnou folií (nebo i bez fólie, ale s nálepkou označující UV chráněnou stranu) musí být v každém případě umístěna směrem ven; UV nechráněná strana bez nápisů s čírou folií (nebo i bez fólie a bez nálepky) směrem dovnitř skleníku. Folie (nálepku) těsně před montáží odstraňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY JSOU V UZAVŘENÉM STAVU (OKNA A DVEŘE) VÝROBCEM TESTOVÁNY DO RYCHLOSTI VĚTRU MAX 75 KM/HOD**
- **POKUD ZŮSTANE OTEVŘENÉ OKNO NEBO DVEŘE, TAK SE ODOLNOST SKLENÍKU VELMI VÝRAZNĚ SNÍŽÍ**
- **STŘECHU PRAVIDELNĚ ČIŠTĚTE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENÍ DO ZEMĚ PEVNĚ DRŽÍ**
- **POKUD PŘEDPOVĚĎ POČASÍ HLÁSÍ VĚTRNÉ DNY, MUSÍ BÝT U SKLENÍKU BEZPODMÍNEČNĚ PEVNĚ UZAVŘENÉ DVEŘE I VENTILAČNÍ OKNA (VČETNĚ OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÍRAČEM)**
- **V ZIMĚ PRAVIDELNĚ ZBAVUJTE STŘECHU SKLENÍKU SNĚHU NEBO STŘEŠE DODEJTE DOSTATEČNOU PODPORU (NAPŘ. PODEPŘETE JI DŘEVĚNÝM TRÁMEM NEBO PEVNÝM KOVOVÝM PROFILEM, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU) – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU**
- **DOPORUČUJEME IHNEDE PO STAVBĚ SKLENÍK ZAHRNOUT DO POJISTKY VAŠÍ NEMOVITOSTI**
- **VEŠKERÁ POŠKOZENÍ SKLENÍKU VZNIKLÁ V DŮSLEDKU UDÁLOSTÍ HODNOCENÝCH JAKO POJISTNÉ UDÁLOSTI (PODLE DEFINICE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ ČESKÝCH NEBO SLOVENSKÝCH POJIŠŤOVEN), TJ. NAPŘ. KRUPOBITÍ, VICHŘICE (NÁRAZY VĚTRU), POVODĚŇ, ZÁPLAVA, SNÍH A APOD. NEJSOU PŘEDMĚTEM ZÁRUKY A NELZE JE REKLAMOVAT**

Péče a údržba

K čištění skleníku používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík. Po umytí skleník opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou. Prosklení skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, Toulén, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. rada S 6xxx), apod. Při použití čistidel a organických rozpouštědel vždy dojde ke zničení polykarbonátového skla. **POZOR – polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou** (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem). Natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek a následně celého skleníku.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

1. **PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE AŽ DO KONCE.**
2. **Ostré hrany a rohy mohou způsobit zranění. Proto při manipulaci s kovovými profily, se sklem či polykarbonátovými tabulemi vždy noste ochranné brýle, rukavice, boty a přilbu. Rozbité sklo představuje bezpečnostní riziko – vždy ho ihned bezpečně odklíďte.**
3. **Při montáži konstrukce skleníku a práci s komůrkovým polykarbonátem nebo sklem vždy používejte ochranné pracovní pomůcky, především rukavice.**
4. **Zakoupený výrobek je určen pouze pro pěstování rostlin a má být užíván pouze k tomuto účelu. Při užívání k jinému účelu přebírá plnou zodpovědnost majitel.**

5. Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali tři lidé. Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – v žádném případě nepoužívejte sílu!
6. Základ skleníku musí mít absolutně přesný pravouhlý tvar a skleník musí být umístěn v rovině. Jinak nebude možné přesně položit polykarbonátové (skleněné) desky na nosnou konstrukci.

Při montáži skleníku doporučujeme nejprve všechny šrouby utáhnout lehce pouze prsty, aby se profily v případě potřeby posunuly. Zkompletovanou konstrukci potom zarovnejte do roviny a úhlu a teprve poté pevně klíčem utáhněte všechny šrouby.

UPOZORNĚNÍ:

- montáž skleníku není nijak výrazně složitá a zvládne ji téměř každý šikovný zahrádkář, vzhledem k většímu množství šroubů však vyžaduje relativně více času
- **pokud máte v úmyslu stavbu zděné nebo betonové podezdívky, tak ji stavte až po zakoupení skleníku a po montáži ocelové základny (nebo konstrukce skleníku), uváděné rozměry skleníku jsou největší vnější rozměry skleníku včetně přesahů střechy a nemohou být použity pro vyměření a stavbu podezdívky**
- v případě používání přírodních hnojiv (koňský / kravský hnůj, slepičince, apod.), umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a jiných chemikálií může po delší nebo i kratší době docházet ke korozi ocelových dílů skleníku
- **tento produkt je určen výhradně pro nekomerční domácí použití**

SK - NA ČO SI DAŤ POZOR PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník je nutné umiestniť výhradne na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra (viac v oddieli UKOTVENIE SKLENÍKA). Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách, ale na záveternej strane. Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach – bol by problém so zodpovedajúcim ukotvením skleníka v zemi.

Ukotvenie skleníka

Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby udržalo uchytenie skleníka v zemi. Vždy postupujte podľa montážneho návodu výrobcu konkrétneho modelu skleníka. Ak ste si 100% istí, že pôdne podložie skleník udrží, potom zatlčením priložených kolíkov (alebo zakopaním kotiev do zeme) je možné skleník do zeme ukotviť - toto riešenie však neodporúčame. Odporúčame pre kolíky/pätky nosných profilov vykopať zodpovedajúci otvor v zemi a do tohto otvoru kolíky/pätky zabetónovať. Poškodenie skleníka z dôvodu nedostatočného ukotvenia v krajine nie je považované za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.

SKLENÍK NEDÁ NIKDY NECHAŤ VOĽNE POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENIA!

Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Kovové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor – vyvarujte sa kontaktu ocelových profilov s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky aj pavilóny odporúčame stavať v troch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržíte bezpečnostné upozornenie výrobcu. Pokiaľ používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri uťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matíc). Odporúčame všetky skrutky uťahovať ručne a až neskôr elektrickým skrutkovačom. V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické či plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky a pod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (predovšetkým na prenajatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne jeden celý deň, v ideálnom prípade celý víkend. Skleník odporúčame stavať v troch osobách. Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. **Pokiaľ niektorá z častí skleníka chýba alebo je poškodená, tak v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé súčasti (skrutky, matky a pod.) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvolte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VEĽMI DÔLEŽITÉ PRI POKLADANÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – UV chránená strana s bielou alebo popísanou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; UV nechránená strana bez nápisov s čírou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepky) tesne pred montážou odstráňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY SÚ V UZAVRETOM STAVE (OKNÁ A DVERE) VÝROBCOM TESTOVANÉ DO RÝCHLOSTI VETRA MAX 75 KM/HOD**
- **AK ZOSTANE OTVORENÉ OKNO ALEBO DVERE, TAK SA ODOLNOSŤ SKLENÍKA VEĽMI VÝRAZNE ZNÍŽI**
- **STRECHU PRAVIDELNE ČISTITE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI UKOTVENIE DO KRAJINY PEVNE DRŽÍ**
- **AK PREDPOVEĎ POČASÍ HLÁSI VETERNÉ DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMÍNEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE AJ VENTILAČNÉ OKNÁ (VRÁTANE OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÁRAČOM)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA SNEHU ALEBO STREŠE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPORU (NAPR. EHU**
- **ODPORÚČAME IHNEĎ PO STAVBE SKLENÍK ZAHRNÚŤ DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI**
- **VŠETKY POŠKODENIA SKLENÍKA VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU UDALOSTÍ HODNOTENÝCH AKO POISTNÉ UDALOSTI (PODĽA DEFINÍCIE POISTNÝCH UDALOSTÍ ČESKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH POISTOVŇÍ), TJ. NAPR. KRUPOBITIE, VICHRICE (NÁRAZY VETRA), POVODEN, ZÁPLAVA, SNEH A APOD. NIE SÚ PREDMETOM ZÁRUKY A NEMOŽNO ICH REKLAMOVAŤ**

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleníka opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškrabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistiadlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čistiadiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla.

POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s kovovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľkami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Pri montáži konštrukcie skleníka a práci s komôrkovým polykarbonátom alebo sklom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.
4. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a má sa používať iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
5. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabuľiek stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Základ skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a skleníky musia byť umiestnené v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové (sklenené) dosky na nosnú konštrukciu.

Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajte do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnite všetky skrutky.

UPOZORNENIE:

- montáž skleníka nie je nijako výrazne zložitá a zvládne ju takmer každý šikovný záhradkár, vzhľadom na väčšie množstvo skrutiek však vyžaduje relatívne viac času
- **ak máte v úmysle stavbu murovanej alebo betónovej podmurovky, tak ju stavajte až po zakúpení skleníka a po montáži oceľovej základne (alebo konštrukcia skleníka), uvádzané rozmery skleníka sú najväčšie vonkajšie rozmery skleníka vrátane presahov strechy a nemôžu byť použité na vymieranie a stavbu podmurovky**
- v prípade použitia prírodných hnojív (konský / kravský hnoj, slepačince, apod.), umelých hnojív, pesticídov, herbicídov a iných chemikálií môže po dlhšej alebo aj kratšej dobe dochádzať ku korózii oceľových dielov skleníka
- **tento produkt je určený výhradne pre nekomerčné domáce použitie**

HU - MIRE ÜGYELJÜNK AZ ÜVEGHÁZ FELÉPÍTÉSE ELŐTT

Az üvegház elhelyezkedése és rögzítése

Az üvegházat csak olyan helyen szabad elhelyezni, amely nincs kitéve nagy szélnek vagy széllökéseknek (további információért lásd az ÜLÖNYEGHÁZ HORGONÁLÁS című részt). Az üvegházat semmiképpen ne nyílt területen építsük, hanem a szélárnyékos oldalon. Soha ne építsen üvegházat homokos talajra - problémák adódnának az üvegház megfelelő rögzítésével a talajban.

Az üvegház lehorgonyozása

Az üvegháznak sík felületen és olyan minőségű talajon kell állnia, amely elegendő ahhoz, hogy az üvegházat a talajban megtartsa. Mindig kövesse a gyártónak az adott üvegházmodellre vonatkozó telepítési utasításait. Csak akkor, ha 100%-ig biztos abban, hogy a talaj megtámasztja az üvegházat, akkor a mellékelt cövekek beverésével (vagy a földbe ásott horgonyokkal) rögzítheti az üvegházat a talajba - de ez a megoldás NEM AJÁNLOTT. Javasoljuk, hogy ásson egy megfelelő lyukat a talajba a tartóprofilok cövekeinek/lábazatainak, és a cövekeket/lábazatokat ebbe a lyukba betonozza be. Az üvegháznak a talajban való elégtelen rögzítésből eredő károsodása nem tekinthető gyártási hibának, és nem lehet reklamálni.

AZ ÜVEGHÁZAT SOHA NEM SZABAD RÖGZÍTÉS NÉLKÜL A TALAJON HAGYNI!

Biztonsági figyelmeztetés

Az összeszerelés során használjon védőfelszerelést (munkaruházat és -cipő, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg). A fémprofilok éles szélével rendelkeznek. Az üvegházat csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett építse. Ne telepítse az üvegházat szeles, esős vagy viharos körülmények között. Vigyázat – kerülje az acélprofilok érintkezését elektromos áramvezetékekkel. Minden műanyag csomagolóanyagot biztonságosan és környezetbarát módon dobjon ki, és tartsa távol a gyermekektől. Az üvegháznak vízszintes felületen kell állnia. Építés közben ne támaszkodjon rá, és ne mozgassa az üvegházat. Akadályozza meg, hogy gyermekek és állatok hozzáférjenek a telepítés helyére, mert fennáll a sérülés veszélye. Üvegházak és pavilonok építését javasoljuk három fővel. Ne kísérelje meg összeszerelni az üvegházat, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, vagy ha szédül. A létra használatakor feltétlenül tartsa be a gyártó biztonsági előírásait. Ha elektromos szerszámokat használ, kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye figyelembe az alumínium csavarok és anyák rendkívüli puhaságát). Javasoljuk, hogy minden csavart kézzel húzzon meg, és csak később elektromos csavarhúzóval. Ne tároljon forró tárgyakat az üvegházban, például nemrég használt kerti vagy egyéb grillezőt, fűzőlámpát, forró elektromos vagy gázkészüléket vagy forró benzines fűnyírót. A rögzítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett építmény alatt a földön és a talajban nincsenek látható vagy rejtett kábelek, csövek stb. Tartsa be a helyi előírásokat és szerződéses kötelezettségeket (különösen a bérelt földeken).

Általános figyelmeztetések

Az üvegház több részből áll, ezért legalább egy teljes napot, ideális esetben egy teljes hétvégét foglaljon le a teljes összeállításra. Javasoljuk, hogy az üvegházat három fővel építsék fel. Mielőtt elkezdené összeszerelni az üvegházat, győződjön meg arról, hogy az ebben az útmutatóban említett összes alkatrész megtalálható a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és helyezze el őket jól

láthatóan és hozzáférhetően. Fontos, hogy ne keverje össze az alkatrészeket. **Ha az üvegház bármely része hiányzik vagy megsérült, semmilyen körülmények között ne építse fel az üvegházat, és azonnal lépjen kapcsolatba a szállítóval (a hiányos üvegházban keletkezett időjárási károkat a garancia nem fedezi).** Minden apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) tartson egy előkészített tálcában, hogy ne vesszenek el. Válasszon napos, vízszintes helyet az üvegház számára, ahol nincsenek túlnyúló tárgyak. **NAGYON FONTOS A POLYKARBONÁT TÁBLÁK ELHELYEZÉSÉNÉL - Az UV védett oldalt fehér vagy feliratozott színes fóliával (vagy akár fólia nélkül, de az UV védett oldalt jelző matricával) minden esetben kifelé, az UV nem védett oldalt átlátszó fóliával (vagy akár fólia nélkül, matrica nélkül) pedig befelé, az üvegházba kell elhelyezni. A fóliát (matricát) közvetlenül a telepítés előtt távolítsa el.**

- **FIGYELEM - AZ ÜVEGHÁZAKAT A GYÁRTÓ ZÁRT ÁLLAPOTBAN (ABLAKOK ÉS AJTÓK), MAX. 75 KM/H SZÉLSEBESSÉGIG TESZTELTE.**
- **HA EGY ABLAK VAGY AJTÓ NYITVA MARAD, AZ ÜVEGHÁZ ELLENÁLLÁSA NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKEN.**
- **RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A TETŐT A LEVELEKTŐL ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKTŐL**
- **FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A TALAJHORGONYOK SZILÁRDAN A HELYÜKÖN VANNAK-E**
- **HA AZ IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS SZERINT SZELES NAPOK VÁRHATÓK, AZ AJTÓKAT ÉS A SZELLŐZŐABLAKOKAT (BELEÉRTVE AZ AUTOMATIKUSAN NYÍLÓ ABLAKOKAT IS) SZOROSAN BE KELL ZÁRNI.**
- **TÉLEN RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG AZ ÜVEGHÁZ TETEJÉT A HÓTÓL, VAGY ADJON A TETŐNEK ELEGENDŐ TÁMASZTÉKOT (PL. TÁMASSZA MEG FAGERENDÁVAL VAGY MASSZÍV FÉMPROFILLAL A HÓ SÚLYÁNAK MEGTÁMASZTÁSÁRA) - KÜLÖNÖSEN ERŐS HAVAZÁS ESETÉN.**
- **JAVASOLJUK, HOGY AZ ÜVEGHÁZAT KÖZVETLENÜL AZ ÉPÍTÉS UTÁN VEGYE FEL AZ INGATLANBIZTOSÍTÁSÁBA.**
- **AZ ÜVEGHÁZBAN BEKÖVETKEZŐ MINDEN OLYAN KÁR, AMELY BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYKÉNT ÉRTÉKELT ESEMÉNYEKBŐL ERED (A CSEH VAGY SZLOVÁK BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY-MEGHATÁROZÁSA SZERINT), AZAZ. JÉGESŐ, SZÉLVIHAR (SZÉLLÖKÉSEK), ÁRVÍZ, HÓ STB. NEM TARTOZNAK A GARANCIA HATÁLYA ALÁ, ÉS NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐEK.**

Gondozás és karbantartás

Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanoldatot és puha ruhát használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon kémiai oldószereket vagy alkohol alapú tisztítószereket (pl. Iron vagy Okena) tartalmazó tisztítószereket. Óvakodjon a piszkos ruhával vagy piszkos szivaccsal történő karcolástól. Az üvegház anyaga nem érintkezhet kémiai tisztító- és oldószerekkel, vegyszerekkel, mint például benzin (beleértve a technikai), acetont, toluolt, klórt (pl. SAVO), terpentin, festékhígítók (pl. S 6xxx sorozat) stb. A tisztítószerek és szerves oldószerek használata minden esetben tönkreteszi a polikarbonát üveget.

FIGYELMEZTETÉS - a polikarbonát táblák nem festhetők semmilyen festékkel vagy bevonattal (még akkor sem, ha a festék szállítója azt állítja, hogy az a termék kompatibilis a polikarbonáttal). A polikarbonát táblák festése a garancia azonnali elvesztését és a táblák, majd az egész üvegház korai károsodását jelenti.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

1. **MIELŐTT ÖSSZESZERELNÉ AZ ÜVEGHÁZAT, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT A VÉGÉIG.**
2. Az éles élek és sarkok sérülést okozhatnak. Ezért mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, bakancsot és sisakot, amikor fémprofilokat, üveg- vagy polikarbonátlemezeket kezel. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent - mindig azonnal és biztonságosan távolítsa el.
3. Az üvegházszerkezet összeszerelésekor és a polikarbonáttal vagy üveggel való munkavégzéskor mindig viseljen védőfelszerelést, különösen kesztyűt.
4. Az Ön által megvásárolt termék kizárólag növénytermesztésre szolgál, és csak erre a célra használható. Bármilyen más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.
5. Javasoljuk, hogy a terméket három személy szerelje össze. Ha az üvegház összeszerelése, az üveg- vagy polikarbonátlapok behelyezése során bármilyen nehézségbe ütközik, kérjük, forduljon a szállítójához - semmiképpen ne alkalmazzon erőszakot!
6. Az üvegház alapjának abszolút szögletesnek kell lennie, és az üvegházat síkba kell helyezni. Ellenkező esetben a polikarbonát (üveg) lapokat nem lehet pontosan elhelyezni a tartószerkezeten.

Az üvegház összeszerelésekor javasoljuk, hogy először csak az ujjával húzza meg enyhén az összes csavart, hogy a profilok szükség esetén elmozdíthatók legyenek. Ezután igazítsa az elkészült szerkezetet a síkhoz és a szöghöz, mielőtt az összes csavart egy villáskulccsal erősen meghúzza.

FIGYELEM:

- az üvegház összeszerelése nem túl bonyolult, és szinte minden gyakorlott kertész elvégezheti, de a csavarok nagy száma miatt viszonylag több időt igényel.
- **ha téglát vagy beton lábamatot kíván építeni, akkor azt az üvegház megvásárlása és a fém alap (vagy az üvegházszerkezet) felszerelése után építse meg, az üvegház megadott méretei az üvegház legnagyobb külső méretei, beleértve a tető túlnyúlásait is, és nem használhatók a lábamat mérésére és építésére.**
- a természetes trágyák (ló-/tehéntrágya, csirketrágya stb.), műtrágyák, növényvédő szerek, gyomirtók és egyéb vegyszerek használata hosszabb-rövidebb idő után korrodálhatja az üvegház acélrészeit
- **ez a termék kizárólag nem kereskedelmi célú, háztartási felhasználásra készült**

PL - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED BUDOWĄ SZKLARNI

Lokalizacja szklarni i jej kotwienie

Szklarnię należy stawiać wyłącznie w miejscach nie narażonych na działanie silnych wiatrów i podmuchów wiatru (więcej w dziale KOTWIENIE). Zdecydowanie nie buduj szklarni na terenach otwartych, ale po zawietrznej stronie. Nigdy nie buduj szklarni na glebach piaszczystych – byłby problem z odpowiednim zakotwieniem szklarni w gruncie.

Kotwienie szklarni

Szklarnia musi stać na równej powierzchni i na glebie o takiej jakości, aby utrzymała mocowanie szklarni w podłożu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją montażu producenta konkretnego modelu szklarni. Jeśli masz 100% pewność, że podłoże utrzyma szklarnię, możesz zakotwiczyć szklarnię do podłoża wbijając dołączone kołki (lub zakopując kotwy w ziemi) - jednak nie polecamy tego rozwiązania. Zalecamy

wykopanie w ziemi odpowiedniego otworu na szpilki/stopki profili nośnych i zabetonowanie szpilek/stopek w tym otworze. Uszkodzenie szklarni spowodowane niewystarczającym zakotwieniem w podłożu nie jest uważane za wadę produkcyjną i nie podlega reklamacji. SZKLARNI NIGDY NIE MOŻNA POZOSTAWIĆ LUŻNIE NA ZIEMI BEZ ZAKOTWIENIA!

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Podczas montażu należy stosować sprzęt ochronny (odzież i obuwie robocze, mocne rękawice robocze lub okulary ochronne). Profile stalowe posiadają ostre krawędzie. Buduj szklarnię tylko przy świetle dziennym lub przy bardzo dobrym oświetleniu sztucznym. Nie instaluj szklarni w wietrznych, deszczowych lub sztormowych warunkach. Uwaga – należy unikać kontaktu profili stalowych z liniami prądu elektrycznego. Pozbądź się wszystkich plastikowych opakowań w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska i trzymaj je z dala od dzieci. Szklarnia musi stać na równej powierzchni. Nie opieraj się ani nie przesuwaj szklarni podczas budowy. Uniemożliwiaj dzieciom i zwierzętom dostęp do miejsca instalacji, ponieważ istnieje ryzyko obrażeń. Zalecamy budowę szklarni i pawilonów w trzy osoby. Nie przystępuj do montażu szklarni, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu lub leków lub jeśli cierpisz na zawroty głowy. Podczas korzystania z drabiny należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta. Jeżeli korzystasz z elektronarzędzi, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi producenta (przy dokręcaniu należy uwzględnić wyjątkową miękkość aluminiowych śrub i nakrętek). Zalecamy dokręcanie wszystkich śrub ręcznie, a dopiero później za pomocą wkrętaka elektrycznego. Nie przechowuj w szklarni gorących przedmiotów, takich jak niedawno używany ogród lub inny grill, lampa lutownicza, gorące urządzenia elektryczne lub gazowe lub gorąca kosiarka spalinowa. Przed rozpoczęciem kotwienia należy upewnić się, że na ziemi i pod planowaną konstrukcją nie znajdują się widoczne lub ukryte kable lub rury itp. Należy uważać na przewody elektryczne, np. od kosiarek ogrodowych, pomp i tym podobnych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i zobowiązań umownych (szczególnie w przypadku gruntów dzierżawionych).

Uwagi ogólne

Szklarnia składa się z wielu części, dlatego na montaż całego montażu należy zarezerwować co najmniej jeden pełny dzień, a najlepiej cały weekend. Do budowy szklarni polecamy trzy osoby. Zanim zaczniesz składać szklarnię, upewnij się, że wszystkie części wymienione w tej instrukcji znajdują się w opakowaniu. Sprawdź wcześniej poszczególne części i rozłóż je w sposób przejrzysty i przystępny. Ważne jest, aby nie mieszać składników. **Jeśli brakuje jakiegokolwiek części szklarni lub jest ona uszkodzona, pod żadnym pozorem nie buduj szklarni i natychmiast skontaktuj się z dostawcą (jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi w niekompletnej szklarni nie są objęte gwarancją).** Wszystkie drobne części (śruby, nakrętki itp.) przechowuj w przygotowanej misce, aby się nie zgubiły. Do szklarni wybierz słoneczne i równe miejsce, bez zwisających przedmiotów. **BARDZO WAŻNE PRZY UKŁADANIU PŁYT POLIWĘGLANOWYCH – strona zabezpieczona przed promieniowaniem UV z folią w kolorze białym lub oznaczonym kolorem (lub nawet bez folii, ale z naklejką wskazującą stronę chronioną przed promieniowaniem UV) musi być zawsze skierowana na zewnątrz; Strona niezabezpieczona przed promieniowaniem UV bez napisów z przezroczystą folią (lub bez folii i bez naklejki) w stronę wnętrza szklarni. Tuż przed montażem usuń folię (naklejkę).**

- **UWAGA – SZKLARNIE SĄ TESTOWANE PRZEZ PRODUCENTA DO PRĘDKOŚCI WIATRU MAX 75 KM/GODZINĘ W STANIE ZAMKNIĘTYM (OKNA I DRZWI)**
- **JEŚLI OKNO LUB DRZWI ZOSTAJĄ OTWARTE, OPÓR SZKLARNI ZMNIEJSZA SIĘ BARDZO ZNACZNIE**
- **REGULARNIE CZYŚĆ DACH Z LIŚCI I BRUDU**
- **CIĄGŁE KONTROLUJ, CZY KOTWA STABILNIE TRZYMA SIĘ PODŁOŻA**
- **JEŚLI PROGNOZA POGODY WSKAZUJE WIATROWE DNI, DRZWI I OKNA WENTYLACYJNE MUSZĄ BYĆ SZCZELNIE ZAMKNIĘTE W SZKLARNI (W TYM OKNA Z AUTOMATYKĄ OTWIERAJĄCĄ).**
- **REGULARNIE ODŚNIEŻAJ Z DACHU SZKLARNI ZIMĄ LUB ZAPEWNIJ WYSTARCZAJĄCE PODPIĘCIE DACHU (NP. PODPIĘCIE GO DREWNIANĄ BELKĄ LUB SOLIDNYM METALOWYM PROFILEM, ABY UNIEŚĆ CIĘŻAR ŚNIEGU) – SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU WIĘKSZYCH MĄK ŚNIEGU**
- **ZALECAMY UWZGLĘDNIENIE SZKLARNI W UBEZPIECZENIU NIERUCHOMOŚCI NATYCHMIAST PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY**
- **WSZELKIE SZKODY W SZKLARNI POWSTAJĄ W WYNIKU ZDARZEŃ UZNANYCH ZA ZDARZENIA UBEZPIECZALNE (WG DEFINICJI ZDARZEŃ UBEZPIECZALNYCH PRZEZ CZESKIE LUB SŁOWACKIE ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ), T.J. NP. GRAD, BURZE (POWIATY WIATRU), POWÓD, POWÓD, ŚNIEG ITP. NIE SĄ GWARANTOWANE I NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI**

Pielęgnacja i konserwacja

Do czyszczenia szklarni używaj tylko i wyłącznie słabego roztworu mydła i miękkiej szmatki. Po umyciu optucz szklarnię czystą wodą. Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki chemiczne lub środki na bazie alkoholu (np. Iron lub Okenu). Uważaj na drapanie brudną szmatką lub brudną gąbką. Oszklenie szklarni nie może mieć kontaktu z chemicznymi środkami czyszczącymi i rozpuszczalnikami, z substancjami chemicznymi takimi jak benzyna (w tym techniczna), aceton, Toulon, chlor (np. Savo), terpentyna, rozcieńczalniki do farb (np. seria S 6xxx) itp. Kiedy używanie środków czyszczących i rozpuszczalników organicznych zawsze zniszczy szkło poliwęglanowe. UWAGA - Arkuszy poliwęglanowych nie można pokrywać żadną farbą ani farbą (nawet jeśli dostawca farby twierdzi, że jest to produkt kompatybilny z poliwęglanem). Malowanie desek oznacza natychmiastową utratę gwarancji i pewność wcześniejszego uszkodzenia desek, a w konsekwencji całej szklarni.



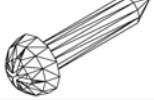

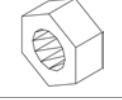





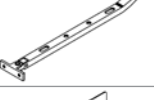
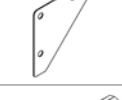
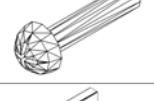




OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

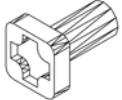1. PRZECZYTAJ UWAGNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM SZKLARNI.
2. Ostre krawędzie i rogi mogą spowodować obrażenia. Dlatego podczas pracy z profilami metalowymi, płytami szklanymi lub poliwęglanowymi należy zawsze nosić okulary ochronne, rękawice, buty i kask. Rozbite szkło stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa – zawsze należy je natychmiast oczyścić w bezpieczny sposób.
3. Podczas montażu konstrukcji szklarni oraz pracy z poliwęglanem komórkowym lub szkłem należy zawsze stosować sprzęt ochronny, zwłaszcza rękawice.
4. Zakupiony produkt przeznaczony jest wyłącznie do uprawy roślin i powinien być używany wyłącznie w tym celu. W przypadku wykorzystania do innych celów pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
5. Zalecamy montaż tego produktu w trzy osoby. Jeśli napotkasz trudności podczas montażu szklarni, włożenia arkuszy szkła lub poliwęglanu, skontaktuj się ze swoim dostawcą - w żadnym wypadku nie używaj siły!
6. Podstawa szklarni musi mieć absolutnie dokładnie prostokątny kształt, a szklarnię należy ustawić na płaszczyźnie. W przeciwnym razie dokładne ułożenie płyt poliwęglanowych (szklanych) na konstrukcji nośnej nie będzie możliwe.

Podczas montażu szklarni zalecamy najpierw lekko dokręcić wszystkie śruby, wyłącznie palcami, aby w razie potrzeby można było przesunąć profile. Następnie wyrównaj gotową konstrukcję do płaszczyzny i kąta, a dopiero potem mocno dokręć wszystkie śruby kluczem.

WAŻNA UWAGA


- montaż szklarni nie jest szczególnie skomplikowany i może go wykonać niemal każdy wprawny ogrodnik, jednak ze względu na większą liczbę śrub zajmuje stosunkowo więcej czasu
- **jeśli zamierzasz zbudować podbudowę z cegły lub betonu to buduj ją dopiero po zakupie szklarni i zmontowaniu podstawy stalowej (lub konstrukcji szklarni), podane wymiary szklarni są największymi wymiarami zewnętrznymi szklarni łącznie z dachem występy i nie można ich używać do pomiaru i budowy podbudowy** w przypadku stosowania nawozów naturalnych (obornik koński, krowi, odchody kurzych itp.), nawozów sztucznych, pestycydów, herbicydów i innych środków chemicznych, po dłuższym lub nawet krótszym czasie może nastąpić korozja stalowych części szklarni
- **ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego**

Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Velikost mm Veľkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství Mnożstwo	
				5900	7600
1001		0B-5	M6 x 12	170x	177x
1002		0B-6 9	M6	179x	206x
1003		5	3.5 x 16	32x	32x
1006		8	3.5 x 6	4x	4x
1007		5	M4	4x	4x
1008		6	3.5 x 19	4x	8x
1009		5	ø8/4	4x	4x
1014		5	20	4x	4x
1015		5	ø22	4x	4x
1020	PVC 	7 9	58000 70000	1x -	- 1x
1067		6	295	1x	2x
1092		1 3 4A	120	10x	10x
1304		5	M4 x 18	4x	4x
1318		7	30	4x	4x
1347		5	1257	2x	2x
1359		5	621	2x	2x
1360		5	621	2x	2x




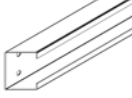
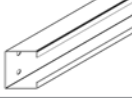

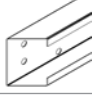
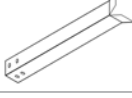
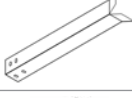
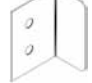
Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Velikost mm Veľkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství Mnożstwo	
				5900	7600
1361		5	621	4x	4x
1362		5	613	2x	2x
1402		8	36	6x	6x
1403		8	20	4x	4x
1408		8	75	2x	2x
1413		8	1470	2x	2x
1416		8	126	2x	2x
1417		8	20	2x	2x
1500		5	M6 x 5	2x	2x
1515		5	M6	2x	2x
2001		5R 6 9	M6 x 12	5x	13x
2005		5L	100	1x	1x
2006		5L	10	2x	2x
2007		4B	M6 x 22	4x	4x
2060		3	633	1x	1x
2061		3	633	1x	1x
2062		4B	2544	1x	1x







Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Velikost mm Veľkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství Mnożstwo		Mennyiség Kwota
				5900	7600	
2063		5	1971	2x	2x	
2064		5R	1971	1x	1x	
2065		5L	1971	1x	1x	
2073		1 2	2484	1x	3x	
2089		3	619	1x	1x	
2090		3	619	1x	1x	
2092		1 2 3	37	8x	8x	
2101		3	1963	2x	2x	
2399		7	20	8x	8x	
4201		4B	M6 x 45	-	12x	
4202	PVC 	9	266	-	2x	
4203		9	266	-	1x	
4204		9	266	-	1x	
4205		3	197	1x	-	
4206		9	312.5	-	1x	
4207		9	38	-	1x	
4208		5L	35	1x	1x	

Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Velikost mm Veľkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství Mnożstwo		Mennyiség Kwota
				5900	7600	
4209		5R	35	1x	1x	
4210		5	48	2x	2x	
4226		1	2484	1x	1x	
4230		3	2044	1x	1x	
4231		3	2044	1x	1x	
4232		1 2	1670	7x	9x	
4233		1 4A	1716.5	4x	4x	
4234		3	2480	1x	1x	
4235		4A	1766	2x	2x	
4236		1	1670	2x	2x	
4239		4A	2313	1x	-	
4240		4A	2313	1x	-	
4241		4A	314	1x	1x	
4242		4A	314	1x	1x	
4243		4A	159	1x	1x	
4244		4A	159	1x	1x	
4245		4A	2954	-	1x	

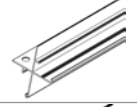Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Velikost mm Velkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství Mnożstwo		Mennyiség Kwota
				5900	7600	
4246		4A	2954	-	1x	
4247		6	610	1x	2x	
4250		3	2484	1x	1x	
4254		4B	2313	3x	-	
4256		4B	2954	-	3x	
4257		3	2130	1x	-	
4258		3	2130	1x	-	
4259		3	2285	-	1x	
4260		3	2285	-	1x	
4263		3	158	3x	-	
4264		4B	2484	1x	1x	
4267		3	313	-	3x	
4268		4B	1926.5	3x	-	
4269		4B	2565	-	3x	
4271		2	2481.5	-	1x	
4272		2	2481.5	-	1x	
4273		4A	469	-	1x	

Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Velikost mm Velkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství Mnożstwo		Mennyiség Kwota
				5900	7600	
4274		4A	469	-	1x	
4275		4B	2484	1x	1x	
4276	Nylon 	3	2484	1x	1x	
4277		2	1859.5	1x	-	
4278		2	1859.5	1x	-	
4279		4B	2470	-	2x	
5021	Nylon 	5	1991	2x	2x	
5022		2	1862	2x	-	
6019		6	636	1x	2x	
6020		6	806	1x	2x	
6021		6	806	1x	2x	
6024		6	600	1x	2x	
6025		6	600	1x	2x	
6034	PVC 	6	3000	1x	2x	
6056		6	46	2x	4x	
6062		6	3.9 x 9	6x	12x	
9002		4B	19	17x	19x	

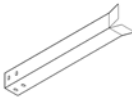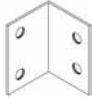Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Velikost mm Veľkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství Mnożstwo		Mennyiség Kwota	
				5900	7600	5900	7600
9101		0B	455	2x	2x		
9105		0B	50	2x	2x		
9106		0B	50	2x	2x		
9114		0B	1922	2x	-		
9116		0B	2544	1x	3x		
9142		0B	663	1x	1x		
9143		0B	663	1x	1x		
9144		0B	455	1x	1x		
9145		0B	455	1x	1x		
9146		0B	57	2x	2x		

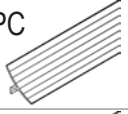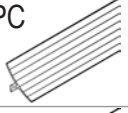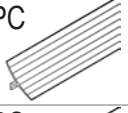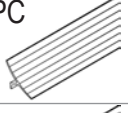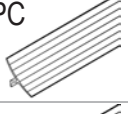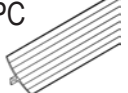Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Velikost mm Veľkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství Mnożstwo		Mennyiség Kwota	
				5900	7600	5900	7600
				* - Součástí prosklení * - Súčasťou presklenia		* - Az üvegezéssel együtt * - Cześć oszklenia	
6601	PC 	7	1960	4x	4x		
6605	PC 	7	610	8x	8x		
6606	PC 	7	588	4x	4x		
6608	PC 	7 9	1660	22x	27x		
6614	PC 	7 (5900)	2303	10x	-		
6615	PC 	7 (7600)	2944	-	10x		



Bezpečnostní varování

1. PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE.

- Ostré hrany a rohy mohou způsobit zranění. Proto při manipulaci s hliníkovými pro ily, se sklem či polykarbonátovými tabulemi vždy noste ochranné brýle, rukavice, boty a přilbu. Rozbité sklo představuje bezpečnostní riziko – vždy ho ihned bezpečně odklíďte.
- Zakoupený výrobek je určen pouze pro pěstování rostlin a měl by být užíván pouze k tomuto účelu. Při užívání k jinému účelu přebírá plnou zodpovědnost majitel.
- Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali dva lidé.
- Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – **v žádném případě nepoužívejte sílu!**
- Skleník musí být vždy ukotven.**

Pokyny k sestavení

VOLBA UMÍSTĚNÍ

Vždy se snažte pro umístění vašeho skleníku volit slunné místo, chráněné před větrem. Skleník je odolný větru do rychlosti větru 75 km/hod.

DŮLEŽITÉ

Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Abyste lépe identifikovali a překontrolovali jednotlivé části, vyndávejte je, prosím, z krabice po jednom.

Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. Pokud něco chybí, kontaktujte svého prodejce.

Matice (1002) - Maximální utahovací moment 3 Nm.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Šroubovák (běžný a křížový PH2), klíč na matky velikosti 10 nebo francouzský klíč, očkoplochý klíč velikosti 10, nůž, metr, vodováha, aku vrtačka s nastavitelným utahovacím momentem.

ÚDRŽBA

Skleník je třeba občas důkladně umýt jemným čisticím prostředkem. Zkontrolujte prosím, zda použitý mycí prostředek nereaguje agresivně s hliníkem nebo s upevňovacími sponami.

Zajistěte, aby byly horní a spodní kolejnice dveří pravidelně čištěny, aby se zabránilo hromadění nečistot.

0A. ZÁKLADNA

Důležité! Základna musí být přesně pravouhlá a rovná. Pozinkovaná ocelová základna je k dispozici jako příslušenství pro všechny modely skleníků.

(Pozor!) Doporučujeme vyvrtat díry do základových spodních hliníkových profilů skleníku i do ocelové základny a obojí pevně spojit šrouby s matkami (nejsou obsahem balení)

Pokud si chcete raději vybudovat vlastní zděné nebo betonové základy, dbejte pokynů uvedených v nákrese 0.

Pokud se rozhodnete použít kotevní nohy dodávané s ocelovou základnou, udělejte v každém bodě otvor označený písmenem C. Tyto otvory budou po dokončení montáže skleníku vyplněny betonem.

Základy musí sahat pod úroveň mrazu.

Všechny diagramy jsou zobrazeny zevnitř skleníku, s výjimkou těch, které jsou uzavřeny ve dvojitém rámečku, které ukazují pohled zvenčí.

0B. OCELOVÁ ZÁKLADNA

Se skleníkem se dodává pozinkovaná ocelová základna.

Doporučujeme používat kotevní nohy (9101), (9144) a (9145).

Sestavte díly podle obrázku pomocí šroubů (1001) a matice (1002).

Důležité! Ujistěte se, že mezi profily (9142) a (9143) v přední části skleníku je ponechán prostor 1218 mm, jak je znázorněno na obrázku.

Ohněte konce kotevních ramen, abyste zajistili bezpečné spojení v betonu.

Hotový základový rám umístěte na připravený základ. **(Pozor!)** Beton by měl být vylit až po kompletní montáži skleníku.)

1. ZADNÍ ČÁST SKLENÍKU

Položte všechny díly na zem a volně je spojte.

Volně spojte rohové profily (1092) v horních rozích (1.7).

2. MONTÁŽ STRAN

Připojte profily (4232) mezi prahové profily a vodorovné profily.

3. MONTÁŽ ŠTÍTU DVEŘÍ

Vložte kartáčové těsnění (4276) do kanálu v liště (4250) (3.6).

Položte všechny díly na zem a volně je spojte.

Do profilu (2101) vložte 2 šrouby navíc pro spojení výztuhy (2092) (3.2) a vodorovných výztuh (2089 / 2090) (3.4).

Volně spojte rohové profily (1092) v horních rozích (3.7).

4A. SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

Sešroubujte zadní část skleníku (část 1), boční strany (část 2) a přední část štítu (část 3) (4.1) (4.4) (4.5) (4.6).

Sestavte diagonální vzpěry (4233) (4.3) a (4235) (4.2). Volně spojte střešní profily (4239 / 4240, 4245 / 4246) mezi hřebenový profil (4250) a okapový profil (4226) pomocí rohových profilu (1092) (4.7) (4.10). Volně připojte profily (4241), (4242), (4243), (4244), (4273) a (4274) mezi vodorovnými profily (4271 / 4272, 4277 / 4278) a střešními rohovými profily (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.8) (4.9).

4B. PŘIPOJENÍ STŘEŠNÍCH STŘEDNÍCH PROFILU

Sestavenou konstrukci zvedněte na připravenou ocelovou základnu a spojte pomocí spon (9002) (4.11).

Připojte kolejnici dveří (2062) k ocelovým profilům základny (9142) a (9143) pomocí šroubů (2007) vložených do (2062) drážky pro šrouby (4.12) (4.13). Matice (1002) uvnitř základny budou utaženy po umístění dveří v části 5 (5.12).

Umístěte a připojte střešní profily (4254 / 4256) přes okapovou lištu (4.18) (4.19) a hřebenovou lištu (4.16) (4.17).

(5900) Poznámka: Pro pozdější připojení profilu (4.16) je nutné v tomto místě zahrnout 2 šrouby navíc do drážky pro šrouby v zasklívací liště (4254).

Připojte okapovou lištu (4264) na střešní profily (4254 / 4256) (4.18) (5900) (4.21) (7600) a obě střešní lišty (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.14) (4.15).

(5900) Připojte výztuhy střechy (4268) pod lištami (4254) (4.19) (4.20). Vložte další šrouby (4254) skrz připravené otvory (4.19).

(7600) Připravte šrouby s oříznutou hlavou (4201) do připravených otvorů ve výztuhách (4269) (4279) (4.22) (4.23). Připojte výztuhy střechy (4269) pod lišty (4256) vložením hlav šroubů (4201) do kanálu pro šrouby ve středních střešních profilu (4256) (4.24).

Spojte koncovou vodorovnou lištu (4275) se střešními profilem (4254 / 4256) a obě střešní lišty (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.25).

Srovnejte skleník, dokud nebude zcela pravouhlí a utáhněte všechny šrouby.

Neutahujte velkou silou (max. 3Nm)

5L a 5R. DVEŘE

Pozor: Nenechávejte smontované dveře stát na kluzících dveřích (1014), aby nedošlo k jejich poškození.

Nasuňte dveřní kluzáky (1014) na oba konce profilu (1360) (5.1).

Sestavte dveře podle obrázku 5.

Přišroubujte dveřní profil (1362) k hornímu profilu (1359) (5.3) a zasuňte dveřní těsnění (5021).

(2063) (5.5). Zasuňte šrouby (1500) do spodní části kanálu, který drží kartáčová těsnění (5021), a upevněte je na místě pomocí matice (1515) (5.6). Uřízněte těsnění dveří (5021) na požadovanou délku. Ujistěte se, že pro vnitřní boční lištu je použit díl (2065) vlevo v (5L) a (2064) vpravo v (5R).

Připojte kolečka dveří (1015) k profilu dveří (1362) pomocí šroubu (1304), podložky (1009) a matice (1007) (5.4).

Připojte vodící lištu dveří (1347) k vodorovné liště (4234) (5.7). Připojte profily (4208) (5,9L), (4209) (5,9R) a (4210) (5,8) podle obrázku.

Připojte šroub (2001) v místě spojení obou profilu (1347), jak je znázorněno (5R).

Nyní zasuňte kolečka dveří do vodící lišty dveří (1347) (5.10). Ujistěte se, že vodítka dveří jsou také na spodní kolejnici (5.11). Jakmile jsou dveře správně umístěny, připojte matky a šrouby na konce obou vodících lišt dveří (1347) jako zarážky dveří.

Utáhněte matice (1002) na šroubech (2007), aby se profil (2062) pevně přitáhl k základovému rámu (5.12).

Nastavte dveře tak, aby se volně pohybovaly.

6. VENTILACE

Poznámka: Zahřejte okenní těsnění (6034) na pokojovou teplotu! Přitlačte těsnění (6034) uprostřed na horní okraj skleněné tabule (8) (6.1). **Nenatahujte.**

Provedte řez do těsnění v rohu (6.2) a poté těsnění přitiskněte na boční a spodní hrany skla (8) a nařízněte je tak, aby se vešlo do každého rohu.

Přes těsnění nasadte spodní větrací lištu (6024). (6.3) a poté boční lišty (6020) a (6021). Spojte je v rozích pomocí šroubů (1008) (6.4).

Namontujte horní větrací lištu (6025) a spojte ji s bočními lištami (6020) a (6021) pomocí šroubů (1008) (6.5).

Před utažením všech šroubů se ujistěte, že je ventilační otvor zcela čtvercový.

Zasuňte horní profil (6025) do profilu (4247) (6.6). Pomocí šroubů (2001) a matic (1002) (6.7) (6.8) volně spojte lištu (4247) mezi lištami (4232).

Pomocí šroubů (2001) a matic (1002) volně spojte profil (6019) mezi profily (4232) (6.9).

Přidejte profil (6019). Utáhněte všechny šrouby na vnitřní straně.

Pomocí šroubů (6062) přišroubujte otvárač ventilace (1067) k profilu (6024). Připojte oba držáky ventilace (6056) k liště (6019) pomocí šroubů (6062) (6.10) (6.11).

7.ZASKLENÍ - POLYKARBONÁT / SKLO

Veźměte prosím na vědomí již zmíněná bezpečnostní opatření.

Na střeše upevněte polykarbonátové prosklení na své místo pomocí lišt (6614 / 6615) (7.2).

Poznámka! 6mm polykarbonátové desky musí být instalovány bez použití profilu (1020) detail (7.1).

Důležité! Strana odolná proti UV záření je označena plastovou fólií a potiskem na okraji. Tato strana musí směřovat ven. Fólii odstraňte.

Poznámka! Fólii zcela odstraňte až po umístění tabule do skleníku. (Tabule jsou mírně zkrácena, aby se v teplejších podmínkách mohla roztahovat).

Aby polykarbonátová prosklení získala větší stabilitu, připojte je uprostřed každého prosklení k okapovému profilu pomocí Z profilu (1318) (7.4) a u hřebene zatlačením distančního rámečku. (2399) na profily (4250) a (4275). (7.3) (7.5).

Přitiskněte těsnění (1020) na boční a dveřní hliníkové profily (7.6) a odřízněte na požadovanou délku.

Na bočních stěnách a dveřích upevněte tabule pomocí upevňovacích lišt (6601 - 6608) (7.7).

Poznámka: Postupujte podle plánu pro nařezání upevňovacích profilu, aby odpovídaly různým pozicím (7.8).

Pokud jste si místo skleněných tabulí vybrali polykarbonátové desky, použijte návod přiložený v krabici s polykarbonátovými deskami.

8. OKAPOVSVOD

Připojte části svodu na obou stranách skleníku podle obrázku (8.1) až (8.6). Ujistěte se, že je spojka (1417) mezi (1408) a (1402) (8.2).

9. VĚTRACÍ OKNO (pouze model 7600)

V pravém poli nad dveřmi připojte boční lamely (4203) a (4204) k lištám (4267) pomocí šroubů (2001) a matic (1002) (9.1) (9.3). Připojte výztuhu (4206) pomocí podložky (4207) přes boční lamelu (4203) (9.1) (9.2).

Zasuňte skleněnou tabuli (13) do lišty tak, aby seděla na bočních stranách žaluzií (4203) a (4204) (9.6), a upevněte ji na místě pomocí zkrácené délky upevňovacích lišt (9.4) (9.5).

Otevřete držáky žaluzií (9.6) a zasuňte skla (14) do držáků na obou stranách (9.7). Ohněte hliníkové konce, abyste skla upevnili na místě (9.8).

DOKONČENÍ

Otvory pro kotvící nohy vyplňte betonem.

Ocelová základna by měla být spojena k základu pomocí šroubů a hmoždinek (nejsou součástí dodávky).

Skleník je možné na okrajích utěsnit neutrálním silikonem. Silikon není součástí balení.

Umístěte varovný štítek uvnitř domu.

K dispozici je celá řada příslušenství, které vám pomůže tento výrobek co nejlépe využít. Podrobnosti získáte u svého místního prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě silného větru zavřete všechny dveře a větrací otvory.

V případě silného sněžení odkliděte střechu skleníku nebo proveďte vhodná opatření k podepření střechy.

POZNÁMKY

Pro úplnou ochranu vašeho skleníku vám doporučujeme zahrnout ho do pojistky vaší nemovitosti. Při stavbě skleníku berte také v úvahu zákony o stavebnictví, které je nutné brát v potaz v případě stavby skleníku na určitých místech.

Po úspěšné montáži tohoto výrobku nalepte přiložený štítek s modelem skleníku na dveřní lištu (1362). Tato informace je důležitá pro případ, že by později byly zapotřebí náhradní díly.

Tento návod k montáži si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití!

Naše společnost stále zdokonaluje své výrobky, a proto si vyhrazujeme právo na změnu uvedeného textu bez předchozího upozornění.

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s hliníkovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Zakúpený výrobok je určený iba na pestovanie rastlín a mal by byť používaný iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
4. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali dvaja ľudia.
5. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v **žiadnom prípade nepoužívajte silu!**
6. Skleník musí byť vždy ukotvený.

Pokyny na zostavenie

VOĽBA UMIESTNENIA

Vždy sa snažte pre umiestnenie vášho skleníka voľiť slnečné miesto, chránené pred vetrom. Skleník je odolný vetru do rýchlosti vetra 75 km/hod.

DÔLEŽITÉ

Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Aby ste lepšie identifikovali a prekontrolovali jednotlivé časti, vyberajte ich, prosím, z krabice po jednom. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiesali. Pokiaľ niečo chýba, kontaktujte svojho predajcu.

Matica (1002) - Maximálny ťahovací moment 3 Nm.

POTREBNÉ NÁRADIE

Skrutkovač (bežný a križový PH2), kľúč na matky veľkosti 10 alebo francúzsky kľúč, očkoplochý kľúč veľkosti 10, nôž, meter, vodováha, aku vŕtačka s nastaviteľným ťahovacím momentom.

ÚDRŽBA

Skleník treba občas dôkladne umyť jemným čistiacim prostriedkom. Skontrolujte prosím, či použitý umývací prostriedok nereaguje agresívne s hliníkom alebo upevňovacími sponami.

Zaistite, aby boli horné a spodné koľajnice dverí pravidelne čistené, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt.

0A. ZÁKLADNÁ

Dôležité! Základňa musí byť presne pravouhlá a rovná. Pozinkovaná oceľová základňa je k dispozícii ako príslušenstvo pre všetky modely skleníkov.

(Pozor!) Odporúčame vyvŕtať diery do základových spodných hliníkových profilov skleníka aj do ocelevej základne a oboje pevne spojiť skrutky s matkami (nie sú obsahom balenia)

Ak si chcete radšej vybudovať vlastné murované alebo betónové základy, dbajte na pokyny uvedené v nákrese 0.

Pokiaľ sa rozhodnete použiť kotevné nohy dodávané s oceľovou základňou, urobte v každom bode otvor označený písmenom C. Tieto otvory budú po dokončení montáže skleníka vyplnené betónom.

Základy musia siahať pod úroveň mrazu.

Všetky diagramy sú zobrazené zvnútra skleníka, s výnimkou tých, ktoré sú uzavreté v dvojitém rámečku, ktoré ukazujú pohľad zvonku.

0B. OCEĽOVÁ ZÁKLADŇA

So skleníkom sa dodáva pozinkovaná oceľová základňa.

Odporúčame používať kotviace nohy (9101), (9144) a (9145).

Zostavte diely podľa obrázku pomocou skrutiek (1001) a matíc (1002).

Dôležité! Uistite sa, že medzi profilmi (9142) a (9143) v prednej časti skleníka je ponechaný priestor 1218 mm, ako je znázomené na obrázku.

Ohnite konce kotevných ramien, aby ste zaistili bezpečné spojenie v betóne.

Hotový základový rám umiestnite na pripravený základ. **(Pozor!)** Betón by mal byť vyliaty až po kompletnej montáži skleníka.)

1. ZADNÚ ČASŤ SKLENÍKA

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte.

Voľne spojte rohové profily (1092) v horných rohoch (1.7).

2. MONTÁŽ STRÁN

Pripojte profily (4232) medzi prahové profily a vodorovné profily.

3. MONTÁŽ ŠTÍTU DVERÍ

Vložte keľové tesnenie (4276) do kanála v lište (4250) (3.6).

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte.

Do profilu (2101) vložte 2 skrutky navyše na spojenie výstuhu (2092) (3.2) a vodorovných výstuh (2089 / 2090) (3.4).

Voľne spojte rohové profily (1092) v horných rohoch (3.7).

4A. SPOJENIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV

Zoskrutkujte zadnú časť skleníka (časť 1), bočné strany (časť 2) a prednú časť štítu (časť 3) (4.1) (4.4) (4.5) (4.6).

Zostavte diagonálne vzpery (4233) (4.3) a (4235) (4.2). Voľne spojte strešné profily (4239/4240, 4245/4246) medzi hrebeňový profil (4250) a odkvapový profil (4226) pomocou rohových profilov (1092) (4.7) (4.10). Voľne pripojte profily (4241), (4242), (4243), (4244), (4273) a (4274) medzi vodorovnými profilmi (4271 / 4272, 4277 / 4278) a strešnými rohovými profilmi (4239 / 42) (4,8) (4,9).

4B. PRIPOJENIE STREŠNÝCH STREDNÝCH PROFILU

Zostavenú konštrukciu zdvihnite na pripravenú oceľovú základňu a spojte pomocou spôn (9002) (4.11).

Pripojte koľajnicu dverí (2062) k oceľovým profilom základne (9142) a (9143) pomocou skrutiek (2007) vložených do (2062) drážky pre skrutky (4.12) (4.13). Matice (1002) vo vnútri základne budú utiahnuté po umiestnení dverí v časti 5 (5.12).

Umiestnite a pripojte strešné profily (4254 / 4256) cez odkvapovú lištu (4.18) (4.19) a hrebeňovú lištu (4.16) (4.17).

(5900) Poznámka: Pre neskoršie pripojenie profilu (4.16) je nutné v tomto mieste zahrnúť 2 skrutky navyše do drážky pre skrutky v zasklievacej lište (4254).

Pripojte odkvapovú lištu (4264) na strešné profily (4254 / 4256) (4.18) (5900) (4.21) (7600) a obe strešné lišty (4239/4240, 4245/4246) (4.14) (4.15).

(5900) Pripojte výstupy strechy (4268) pod lištami (4254) (4.19) (4.20). Vložte ďalšie skrutky (4254) cez pripravené otvory (4.19).

(7600) Pripravte skrutky s orezanou hlavou (4201) do pripravených otvorov vo výstuhách (4269) (4279) (4.22) (4.23). Pripojte výstupy strechy (4269) pod lišty (4256) vložení hlav skrutiek (4201) do kanála pre skrutky v stredných strešných profiloch (4256) (4.24).

Spojte koncovú vodorovnú lištu (4275) so strešným profilom (4254 / 4256) a obe strešné lišty (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.25).

Zarovnajte skleník, kým nebude plne pravouhlie a utiahnite všetky skrutky.

Neuťahujte veľkou silou (max. 3Nm)

5L a 5R. DVERE

Pozor: Nenechávajte zmontované dvere stáť na klzákoch dverí (1014), aby nedošlo k ich poškodeniu.

Nasuňte dverné klzáky (1014) na oba konce profilu (1360) (5.1).

Zostavte dvere podľa obrázku 5.

Priskrutkujte dverný profil (1362) k hornému profilu (1359) (5.3) a zasuňte dverné tesnenie (5021).

(2063) (5.5). Zasuňte skrutky (1500) do spodnej časti kanála, ktorý drží keľové tesnenia (5021), a upevnite ich na mieste pomocou matice (1515) (5.6). Odrežte tesnenie dverí (5021) na požadovanú dĺžku. Uistite sa, že pre vnútornú bočnú lištu je použitý diel

(2065) vľavo v (5L) a (2064) vpravo v (5R).

Pripojte kolieska dverí (1015) k profilu dverí (1362) pomocou skrutky (1304), podložky (1009) a matice (1007) (5.4).

Pripojte vodiacu lištu dverí (1347) k vodorovnej lište (4234) (5.7). Pripojte profily (4208) (5,9L), (4209) (5,9R) a (4210) (5,8) podľa obrázku.

Pripojte skrutku (2001) v mieste spojenia oboch profilov (1347), ako je znázornené (5R).

Teraz zasuňte kolieska dverí do vodiacej lišty dverí (1347) (5.10). Uistite sa, že vodidlá dverí sú tiež na spodnej koľajnici (5.11). Akonáhle sú dvere správne umiestnené, pripojte matky a skrutky na konce oboch vodiacich lišt dverí (1347) ako zarážky dverí.

Uťahnite matice (1002) na skrutkách (2007), aby sa profil (2062) pevne pritiahol k základovému rámu (5.12).

Nastavte dvere tak, aby sa voľne pohybovali.

6. VENTILÁCIA

Poznámka: Zahrejte okenné tesnenie (6034) na izbovú teplotu! Prítlačte tesnenie (6034) uprostred na horný okraj sklenenej tabule (8) (6.1). **Nenaťahujte.**

Vykonajte rez do tesnenia v rohu (6.2) a potom tesnenie prítlačte na bočné a spodné hrany skla (8) a narežte ich tak, aby sa zместilo do každého rohu.

Cez tesnenie nasadte spodnú vetraciu lištu (6024). (6.3) a potom bočné lišty (6020) a (6021). Spojte ich v rohoch pomocou skrutiek (1008) (6.4).

Namontujte hornú vetraciu lištu (6025) a spojte ju s bočnými lištami (6020) a (6021) pomocou skrutiek (1008) (6.5).

Pred utiahnutím všetkých skrutiek sa uistite, že je ventilačný otvor úplne štvorcový.

Zasuňte horný profil (6025) do profilu (4247) (6.6).

Pomocou skrutiek (2001) a matíc (1002) (6.7) (6.8) voľne spojte lištu (4247) medzi lištami (4232).

Pomocou skrutiek (2001) a matíc (1002) voľne spojte profil (6019) medzi profilmi (4232) (6.9).

Pridajte profil (6019). Uťahnite všetky skrutky na vnútornej strane.

Pomocou skrutiek (6062) priskrutkujte otvárač ventilácie (1067) k profilu (6024). Pripojte oba držiaky ventilácie (6056) k lište (6019) pomocou skrutiek (6062) (6.10) (6.11).

7. ZASKLENIE - POLYKARBONÁT / SKLO

Vezmite prosím na vedomie už spomínané bezpečnostné opatrenia.

Na streche upevnite polykarbonátové presklenie na svoje miesto pomocou lišt (6614 / 6615) (7,2).

Poznámka! 6mm polykarbonátové dosky musia byť inštalované bez použitia profilu (1020) detail (7.1).

Dôležité! Strana odolná proti UV žiareniu je označená plastovou fóliou a potlačou na okraji. Táto strana musí smerovať von. Fóliu odstráňte..

Poznámka! Fóliu úplne odstráňte až po umiestnení tabule do skleníka. (Tabule sú mierne skrátené, aby sa v teplých podmienkach mohli rozťahovať).

Aby polykarbonátové presklenie získalo väčšiu stabilitu, pripojte ich uprostred každého presklenia k odkvapovému profilu pomocou Z profilu (1318) (7.4) a pri hrebeni zatlačením dištančného rámčeka. (2399) pre profily (4250) a (4275). (7.3) (7.5).

Prítlačte tesnenie (1020) na bočné a dverné hliníkové profily (7.6) a odrežte na požadovanú dĺžku.

Na bočných stenách a dverách upevnite tabule pomocou upevňovacej lišty (6601 - 6608) (7.7).

Poznámka: Postupujte podľa plánu pre narezanie upevňovacích profilov, aby zodpovedali rôznym pozíciám (7.8).

Pokiaľ ste si namiesto sklenených tabúl vybrali polykarbonátové dosky, použite návod priložený v krabici s polykarbonátovými doskami.

8. ODKVAPOV ZVOD

Pripojte časti zvodu na oboch stranách skleníka podľa obrázku (8.1) až (8.6). Uistite sa, že je spojka (1417) medzi (1408) a (1402) (8.2).

9. VETRACIE OKNO (len model 7600)

V pravom poli nad dverami pripojte bočné lamely (4203) a (4204) k lištám (4267) pomocou skrutiek (2001) a matíc (1002) (9.1) (9.3). Pripojte výstupu (4206) pomocou podložky (4207) cez bočnú lamelu (4203) (9.1) (9.2).

Zasuňte sklenenú tabuľu (13) do lišty tak, aby sedela na bočných stranách žalúzií (4203) a (4204) (9.6), a upevnite ju na mieste pomocou skrátené dĺžky upevňovacích lišt (9.4) (9.5).

Otvorte držiaky žalúzií (9.6) a zasuňte sklá (14) do držiakov na oboch stranách (9.7). Ohnite hliníkové konce, aby ste sklá upevnili na mieste (9.8).

DOKONČENIE

Otvory pre kotviace nohy vyplňte betónom.

Oceľová základňa by mala byť spojená k základu pomocou skrutiek a hmoždínok (nie sú súčasťou dodávky).

Skleník je možné na okrajoch utiesniť neutrálnym silikónom. Silikón nie je súčasťou balenia.

Umiestnite varovný štítok vo vnútri domu.

K dispozícii je celý rad príslušenstva, ktoré vám pomôže tento výrobok čo najlepšie využiť. Podrobnosti získate u svojho miestneho predajcu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

V prípade silného vetra zatvorte všetky dvere a vetracie otvory.

V prípade silného sneženia odpracte strechu skleníka alebo vykonajte vhodné opatrenia na podoprenie strechy.

POZNÁMKY

Na úplnú ochranu vášho skleníka vám odporúčame zahrnúť ho do poistky vašej nehnuteľnosti. Pri stavbe skleníka berte tiež do úvahy zákony o stavebníctve, ktoré je nutné brať do úvahy v prípade stavby skleníka na určitých miestach.

Po úspešnej montáži tohto výrobku nalepte priložený štítok s modelom skleníka na dverovú lištu (1362). Táto informácia je dôležitá pre prípad, že by neskôr boli potrebné náhradné diely.

Tento návod na montáž si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie!

Naša spoločnosť stále zdokonaľuje svoje výrobky, a preto si vyhradzuje právo na zmenu uvedeného textu bez predchádzajúceho upozornenia.

1. AZ ÜVEGHÁZ FELSZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

- Az éles élek és sarkok sérülést okozhatnak. Ezért az alumínium profilok, üveg vagy polikarbonát lemezek kezelésekor mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, cipőt és sisakot. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent – mindig azonnal takarítsa el biztonságosan.
- A megvásárolt termék kizárólag növények termesztésére szolgál, és csak erre a célra használható. Más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.
- Javasoljuk, hogy két személy szerelje össze ezt a terméket.
- Ha nehézségekbe ütközik az üvegház összeszerelése, üveg- vagy polikarbonát lapok behelyezése során, forduljon a szállítójához – **semmi esetre se alkalmazzon erőszakot!**
- Az üvegházat mindig horgonyozva kell rögzíteni.

Összeszerelési útmutató

HELYVÁLASZTÁS

Üvegháza helyének mindig próbáljon napos, szélétől védett helyet választani. Az üvegház 75 km/h szélsősebességig szélálló.

FONTOS

Mielőtt elkezdené az üvegház összeszerelését, győződjön meg arról, hogy az ebben a kézikönyvben felsorolt összes alkatrész benne van a csomagban. Az egyes alkatrészek jobb azonosítása és ellenőrzése érdekében, kérjük, egyesével vegye ki őket a dobozból. Fontos, hogy ne keverje össze az egyes összetevőket. Ha valami hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

Anyag (1002) - Maximális meghúzási nyomaték 3 Nm.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Csavarhúzó (lapos és Phillips), 10-es méretű csavar kulcs vagy villáskulcs, 10-es méretű dugókulcs, kés, mérőszalag, vízmérték, akkus fúró-csavarozó állítható nyomatékkal.

KARBANTARTÁS

Az üvegházat időnként alaposan meg kell tisztítani enyhe tisztítószerrel. Kérjük, ellenőrizze, hogy a használt tisztítószer nem lép-e agresszív reakcióba az alumíniummal vagy a rögzítő csavarokkal.

Gondoskodjon arról, hogy az ajtó felső és alsó sínjeit rendszeresen megtisztítsa, hogy megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását.

0A. ALAP

Fontos! Az alapnak pontosan derékszögűnek és egyenesnek kell lennie. Horganyzott acél alap minden üvegházmodellhez tartozékként kapható.

(Figyelem!) Javasoljuk, hogy fúrjon lyukakat az üvegház alap alsó alumínium profiljaiba, valamint az acél alapba, és mindkettőt szilárdan rögzítse csavarokkal és anyákkal (nem tartozék).

Ha inkább saját téglá- vagy beton alapokat szeretne építeni, kövesse a 0. ábrán található utasításokat.

Ha úgy dönt, hogy a fém alaphoz mellékelt rögzítő lábakat használja, minden C betűvel megjelölt pontban fúrjon lyukat. Ezeket a lyukakat a üvegház összeszerelése után betonnal kell kitölteni.

Az alapozásoknak fagy szint alá kell nyúlniuk.

Minden diagram a üvegház belsejéből látható, kivéve azokat, amelyek dupla keretben vannak, és kívülről mutatják a nézetet.

0B. FÉM ALAP

Az üvegházhoz horganyzott fém alap tartozik.

Ajajnljuk a rögzítő lábak (9101), (9144) és (9145) használatát.

Állítsa össze a részeket a képek szerint a (1001) számú csavarok és a (1002) számú anyák segítségével.

Fontos! Győződjön meg róla, hogy a (9142) és (9143) profilok között az üvegház elején 1218 mm helyet hagy, ahogy a képen látható.

Hajlítsa meg a rögzítő karok végét, hogy biztosítsa a biztonságos kapcsolatot a betonban.

Helyezze el az üvegház kész alapkeretét a felkészített alapra.

(Ügyeljen rá!) A betont csak az üvegház teljes összeszerelése után szabad önteni.

1. HÁTSÓ RÉSZ A KERTI ÜVEGHÁZNAK

Helyezze az összes részt a földre, és lazán csatlakoztassa össze őket.

Lazán csatlakoztassa össze a sarka lapokat (1092) a felső sarokban (1.7).

2. A KERTI ÜVEGHÁZ OLDALAINAK ÖSSZESZERELÉSE

Csatlakoztassa a (4232) profilokat a küszöbprofilok és a vízszintes profilok közé.

3. A KERTI ÜVEGHÁZ ELÜLSŐ RÉSZÉNEK ÖSSZESZERELÉSE

Helyezze be a kefék tömítést (4276) a (4250) csatornába (3.6).

Helyezze az összes részt a földre, és lazán csatlakoztassa össze őket.

A (2101) profilba helyezzen be 2 plusz csavart a (2092) erősítő és a vízszintes erősítő (2089 / 2090) összekapcsolásához (3.2) (3.4). Lazán csatlakoztassa össze a sarka lapokat (1092) a felső sarokban (3.7).

4A. AZ EGYES ELEMÉK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Csavarozza össze az üvegház hátsó részét (1. rész), az oldalsó falakat (2. rész) és az elülső részt (3. rész) (4.1) (4.4) (4.5) (4.6).

Állítsa össze a diagonális támaszokat (4233) (4.3) és (4235) (4.2). Lazán csatlakoztassa össze a tetőprofilokat (4239 / 4240, 4245 / 4246) a profil (4250) és a vízvezető profil (4226) között a sarkalapot (1092) segítségével (4.7) (4.10).

Lazán csatlakoztassa a (4241), (4242), (4243), (4244), (4273) és (4274) profilokat a vízszintes profilok (4271 / 4272, 4277 / 4278) és a tető sarkalapot (4239 / 4240, 4245 / 4246) között (4.8) (4.9).

4B. A TETŐ PROFILOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Emelje fel az összeállított szerkezetet a felkészített fém alapra, és rögzítse a (9002) számú szorítókkal (4.11).

Csatlakoztassa az ajtó sínét (2062) a fém alaprofilokhoz (9142) és (9143) a (2007) számú csavarokkal, amelyeket a (2062) csavartartó barázdába helyezett (4.12) (4.13). A (1002) számú anyákat az alap belsejében az ajtók elhelyezése után kell meghúzni az 5. részben (5.12).

Helyezze el és csatlakoztassa a tetőprofilokat (4254 / 4256) a vízvezető profilra (4.18) (4.19) és a profira (4.16) (4.17).

(5900) Megjegyzés: A profil (4.16) későbbi csatlakoztatásához ebben a helyen 2 plusz csavart kell beilleszteni a csavartartó barázdába a zasklívó profilon (4254).

Csatlakoztassa a vízvezető profilt (4264) a tetőprofilokhoz (4254 / 4256) (4.18) (5900) (4.21) és mindkét tetőprofilhoz (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.14) (4.15).

(5900) Csatlakoztassa a tetőerősítőket (4268) a (4254) profilok alá (4.19) (4.20). Helyezzen be további csavarokat (4254) a kész lyukakon keresztül (4.19).

(7600) Készítse elő a csavarokat (4201) a (4269) (4279) erősítőben lévő előkészített lyukakhoz (4.22) (4.23). Csatlakoztassa a tetőerősítőket (4269) a (4256) profilok alá, gy hogy a csavarok fejét (4201) behelyezi a középső tetőprofil (4256) csavartartó csatornájába (4.24).

Csatlakoztassa a vég vízszintes profilt (4275) a tetőprofilokhoz (4254 / 4256) és mindkét tetőprofilhoz (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.25).

Igazítsa az üvegházat, amíg teljesen derékszögű nem lesz, majd húzza meg az összes csavart.

Ne húzza meg izottan (max. 3 Nm).

5L és 5R. AJTÓ

Figyelem: Ne hagyja a szerelt ajtókat az ajtócszszkákön (1014), hogy elkenlje a séltéket.

Helyezze fel az ajtócszszkákát (1014) a (1360) profil mindkét végére (5.1).

Szerelje szse az ajtót az 5. ábra szerint.

Csavarja rá az ajtóprofil (1362) a felső profilra (1359) (5.3), és helyezze be az ajtótmítést (5021).

(2063) (5.5). Helyezze be a csavarokat (1500) a kefeítéseket tartó csatorna aljába

(5021), és rögzítse őket a helyükre anyával (1515) (5.6). Vágja le az ajtótmítést (5021) a kívánt hosszúságúra. Győződjön meg arról, hogy egy alkatrészt használ a belső oldalsávhoz (2065) balra (5L) és (2064) jobbra (5R).

Csatlakoztassa az ajtókerékeket (1015) az ajtóprofilhoz (1362) a (1304) csavarral, a (1009) alátéttel és a (1007) anyával (5.4).

Csatlakoztassa az ajtóvezetőcsint (1347) a vízszintes sínhez (4234) (5.7). Csatlakoztassa a profilokat (4208) (5.9L), (4209) (5.9R) és (4210) (5.8) az ábra szerint.

Rögzítse a csavart (2001) a két profil (1347) találkozásánál az ábra szerint (5R).

Most csúsztassa be az ajtókerékeket az ajtó vezetőcsinbe (1347) (5.10). Győződjön meg arról, hogy az ajtóvezetők a alsó sínen is vannak (5.11). Amint az ajtók helyesen vannak elhelyezve, csatlakoztassa a anyákat és csavarokat a két ajtóvezető sín (1347) végéhez, mint ajtóütközők.

Húzza meg az anyákat (1002) a csavarokon (2007), hogy a profilt (2062) az alapkerethez (5.12) rögzítse.

Állítsa be az ajtót úgy, hogy szabadon mozogjon.

6. SZELLŐZŐ ABLAK

Megjegyzés: Melegítse fel az ablak tömitést (6034) szobahőmérsékletre! Nyomja rá a tömitést (6034) középen az üveglap felső szélére (8) (6.1). **Ne nyújtsa meg.**

Végezzen vágást a tmítésen a sarokban (6.2), majd nyomja rá a tmítést az vég (8) oldalsó és alsó éleire, és vágja gy, hogy minden sarokhoz illeszkedjen.

Helyezze fel az alsó szellőző profilt (6024) a tömitésre (6.3), majd az oldalsó profilokat (6020) és (6021).

Csatlakoztassa őket a sarkoknál csavarokkal (1008) (6.4).

Szerelje fel a felső szellőzőcsint (6025), és csavarokkal (1008) (6.5) csatlakoztassa az oldalsó sínekhez (6020) és (6021).

Mielőtt az összes csavart meghúzná, győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílás teljesen derékszögű.

Csúsztassa be a felső profilt (6025) a (4247) profilba (6.6).

A (2001) csavarok és (1002) anyák segítségével (6.7) (6.8) lazán csatlakoztassa a (4247) profilt a (4232) profilok közé.

A (2001) csavarok és (1002) anyák segítségével lazán csatlakoztassa a (6019) profilt a (4232) profilok közé (6.9).

Profil hozzáadása (6019). Húzza meg az összes csavart a belső oldalon.

A (6062) csavarok segítségével rögzítse a szellőzőnyitót (1067) a (6024) profilhoz. Csatlakoztassa mindkét szellőzőtartót (6056) a (6019) profilhoz a (6062) csavarok segítségével (6.10) (6.11).

7.ZASKLIZÉS - POLIKARBONÁT / ÜVEG

Kérjük, vegye figyelembe a már említett biztonsági intézkedéseket.

A tetőn rögzítse a polikarbonát üveget a (6614 / 6615) profilok segítségével (7.2).

Jegyzet! A 6 mm-es polikarbonát lemezeket profil (1020) részlet (7.1) használata nélkül kell felszerelni.

Fontos! Az UV-álló oldal műanyag fóliával és a szélén nyomattal van jelölve. A tábla ezen oldalának kifelé kell néznie! Távolítsa el a fóliát.

Megjegyzés! A fóliát teljesen távolítsa el csak a táblák üvegházba helyezése után. (A táblák enyhén rövidek, hogy meleg körülmények között tágulhassanak.)

A polikarbonát üvegezés nagyobb stabilitása érdekében csatlakoztassa az üvegezést a vízvezető profil közepéhez Z profillal (1318) (7.4), és a gerincnél nyomja meg a távtartó keretet (2399) a profilokra (4250) és (4275). (7.3) (7.5).

Nyomja meg a tömitést (1020) az oldalsó és ajtó alumínium profilokra (7.6), és vágja le a kívánt hosszúságra.

Az oldalfalakon és az ajtókon rögzítse a lapokat a rögzítőprofilokkal (6601 - 6608) (7.7).

Megjegyzés: Kövesse a rögzítőprofilok vágási tervét, hogy megfeleljenek a különböző pozícióknak (7.8).

Ha a üveglapok helyett polikarbonát lemezeket választott, használja a polikarbonát lemezek dobozában található útmutatót.

8. ERESZ

Csatlakoztassa az ereszcsonna részeket az üvegház mindkét oldalán a (8.1) és (8.6) ábrák szerint. Győződjön meg arról, hogy a tengelykapcsoló (1417) (1408) és (1402) (8.2) között van.

9. SZELLŐZŐABLAK (csak a 7600-as modellnél)

A jobb oldali ajtó feletti részen csatlakoztassa az oldalsó lamellákat (4203) és (4204) a (4267) profilokhoz a (2001) csavarok és a (1002) anyák segítségével (9.1) (9.3). Csatlakoztassa a (4206) merevítőt a (4207) alátét segítségével az (4203) oldalsó profilon keresztül (9.1) (9.2).

Helyezze a (13) üvegpantelt a lamellák (4203) és (4204) oldalán, hogy megfelelően illeszkedjen (9.6), és rögzítse a helyén a levágott rögzítő profilok hosszával (9.4) (9.5).

Nyissa ki a tartókat (9.6), és csúsztassa a üveg (14) a tartókba mindkét oldalon (9.7). Hajlítsa meg az alumínium végeket, hogy rögzítse az üvega helyükön (9.8).

Nyissa ki a tartókat (9.6), és csúsztassa a üveg (14) a tartókba mindkét oldalon (9.7). Hajlítsa meg az alumínium végeket, hogy rögzítse az üvega helyükön (9.8).

BEFEJEZÉS

Töltse ki betonnal a horgonylábak lyukait.

A acél alapot csavarokkal és dübelekkel kell rögzíteni az alaphoz (ezek nincsenek a csomagban).

A üvegház szélei mentén semleges szilikon lehet tömiteni. A szilikon nem része a csomagban. Helyezze el a figyelmeztető címkét a ház belsejében.

Széles választék áll rendelkezésre a kiegészítők közül, amelyek segítenek a termék optimális kihasználásában. Részletekért forduljon helyi viszonteladójához.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Erős szél esetén zárja be az összes ajtót és szellőzőnyílást.

Erős szél esetén zárja be az ajtókat és az összes szellőzőablakot. Erős havazás esetén tisztítsa meg az üvegház tetejét, vagy tegye meg a megfelelő intézkedéseket a tető alátámasztására.

MEGJEGYZÉSEK

Új üvegházának teljes körű védelme érdekében javasoljuk, hogy vegye fel a vagyontbiztosításába. Kérjük, vegye figyelembe a szabályokat, amelyek az üvegházak elhelyezésére vonatkoznak.

A termék sikeres összeszerelése után kérjük, ragassza fel a mellékelt üvegház-modell címkét a (1062) profilra. Ezek az információk fontosak, ha később szükség lenne pótalkatrészekre.

Cégünk folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja a jogot, hogy a fent említett szöveget előzetes értesítés nélkül módosítsa.

1. **PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM SZKLARNI.**
2. Ostre krawędzie i rogi mogą spowodować obrażenia. Dlatego podczas pracy z profilami aluminiowymi, płytami szklanymi lub poliwęglanowymi należy zawsze nosić okulary ochronne, rękawice, buty i kask. Rozbite szkło stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa – zawsze należy je natychmiast oczyścić w bezpieczny sposób.
3. Zakupiony produkt przeznaczony jest wyłącznie do uprawy roślin i powinien być używany wyłącznie w tym celu. W przypadku wykorzystania do innych celów pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
4. Zalecamy montaż tego produktu w dwie osoby.
5. Jeśli napotkasz trudności podczas montażu szklarni, włożenia arkuszy szkła lub poliwęglanu, skontaktuj się ze swoim dostawcą - **w żadnym wypadku nie używaj siły!**
6. Szklarnia musi być zawsze zakotwiczona.

Instrukcja montażu

WYBÓR LOKALIZACJI

Na lokalizację szklarni zawsze staraj się wybrać miejsce słoneczne, osłonięte od wiatru. Szklarnia jest odporna na wiatr do prędkości 75 km/h.

WAŻNY

Zanim zaczniesz składać szklarnię, upewnij się, że wszystkie części wymienione w tej instrukcji znajdują się w opakowaniu. Aby lepiej zidentyfikować i sprawdzić poszczególne części, należy je wyjmować z pudełka pojedynczo.

Ważne jest, aby nie mieszać poszczególnych części. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Nakrętka (1002) - Maksymalny moment dokręcania 3 Nm.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Śrubokręt (płaski i krzyżakowy), klucz płaski lub klucz płaski nr 10, klucz nasadowy nr 10, nóż, taśma miernicza, poziomic, wiertarka akumulatorowa z regulowanym momentem obrotowym.

KONSERWACJA

Od czasu do czasu szklarnię należy dokładnie umyć łagodnym detergentem. Należy sprawdzić, czy zastosowany detergent nie wchodzi w reakcję agresywną z aluminium lub klipsami mocującymi.

Należy regularnie czyścić górne i dolne prowadnice drzwi, aby zapobiec gromadzeniu się brudu.

0A. BAZA SZKLARNI

Ważny! Podstawa musi być dokładnie prostokątna i prosta. Podstawa ze stali ocynkowanej jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe do wszystkich modeli szklarni. **(Uwaga!)** Zalecamy wywiercić otwory w dolnych profilach aluminiowych szklarni oraz w podstawie stalowej i stabilnie połączyć je za pomocą śrub i nakrętek (brak w zestawie)

Jeśli wolisz samodzielnie budować fundamenty murowane lub betonowe, postępuj zgodnie z instrukcjami na rysunku 0.

Jeśli zdecydujesz się użyć nóg kotwiących dostarczonych ze stalową podstawą, wykonaj otwór oznaczony literą C w każdym punkcie. Po zakończeniu montażu szklarni otwory te zostaną wypełnione betonem.

Fundamenty muszą sięgać poniżej poziomu zamarzania.

Wszystkie schematy pokazano od wewnątrz szklarni, z wyjątkiem tych zamkniętych w podwójnym pudełku, które przedstawiają widok z zewnątrz.

0B. STALOWA PODSTAWA SZKLARNI

Do szklarni dołączona jest podstawa ze stali ocynkowanej.

Zalecamy użycie nóg kotwiących (9101), (9144) i (9145).

Zmontuj części zgodnie z ilustracją, używając śrub. (1001) i macierze (1002).

Ważny! Upewnij się, że pomiędzy profilami (9142) i (9143) z przodu szklarni jest odstęp 1218 mm, jak pokazano na rysunku.

Zagiąć końce ramion kotwiących, aby zapewnić pewne połączenie w betonie.

Położ gotową ramę fundamentową na przygotowanym fundamencie. **(Uwaga!)** Beton należy wylać dopiero po całkowitym zmontowaniu szklarni.)

1. TYŁ SZKLARNI OGRODOWEJ

Położ wszystkie części na ziemi i luźno je połącz. Luźno połączyć profile narożne (1092) w górnych narożnikach (1.7).

2. MONTAŻ BOKÓW SZKLARNI

Podłącz profile (4232) między profilami progowymi a poziomymi.

3. MONTAŻ CZĘŚCI PRZEDNIEJ SZKLARNI

Włóż uszczelkę szczotkową (4276) do kanału w szynie (4250) (3.6).

Położ wszystkie części na ziemi i luźno je połącz.

Włóż 2 dodatkowe śruby do profilu (2101), aby połączyć zastrzał (2092) (3.2) i stężenia poziome (2089 / 2090) (3.4).

Luźno połączyć profile narożne (1092) w górnych narożnikach (3.7).

4A. POŁĄCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Skręć ze sobą tył szklarni (część 1), boki (część 2) i przód (część 3) (4.1) (4.4) (4.5) (4.6).

Zamontować rozpórki ukośne (4233) (4.3) a (4235) (4.2). Połącz swobodnie profile dachowe (4239 / 4240, 4245 / 4246) pomiędzy profilem kalenicowym (4250) a profilem rynnowym (4226) za pomocą profilu narożnego (1092) (4.7) (4.10).

Luźno łącz profile (4241), (4242), (4243), (4244), (4273) i (4274) pomiędzy profilami poziomymi (4271 / 4272, 4277 / 4278) i dachowymi profilami narożnymi (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.8) (4.9).

4B. POŁĄCZENIE PROFILU DACHOWEGO

Zmontowaną konstrukcję podnieść na przygotowaną podstawę stalową i połączyć za pomocą zacisków (9002) (4.11).

Przymocuj szynę drzwiową (2062) do stalowych profili podstawy (9142) i (9143) za pomocą śrub (2007) włożonych do rowka na śruby (2062) (4.12) (4.13). Nakrętki (1002) wewnątrz podstawy zostaną dokręcone po umieszczeniu drzwi w części 5 (5.12).

Umieść i przymocuj profile dachowe (4254 / 4256) nad listwą okapową (4.18) (4.19) i listwą kalenicową (4.16) (4.17).

(5900) Uwaga: Aby później przymocować profil (4.16), w tym miejscu należy umieścić dodatkowo 2 śruby w rowku na śruby w listwie szklenia (4254).

Przymocuj listwę okapową (4264) do profili dachowych (4254 / 4256) (4.18) (5900) (4.21) (7600) oraz obu listwę dachowych (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.14) (4.15).

(5900) Przymocuj wzmocnienia dachowe (4268) pod listwami (4254) (4.19) (4.20). Umieść dodatkowe śruby (4254) przez przygotowane otwory (4.19).

(7600) Przygotuj śruby z przyciętą główką (4201) do przygotowanych otworów we wzmocnieniach (4269) (4279) (4.22) (4.23). Przymocuj wzmocnienia dachowe (4269) pod listwami (4256), wkładając główki śrub (4201) do kanału na śruby w środkowym profilu dachowym (4256) (4.24).

Połącz końcową listwę poziomą (4275) z profilami dachowymi (4254 / 4256) oraz obiema listwami dachowymi (4239 / 4240, 4245 / 4246) (4.25).

Wyrównaj szklarnię, aż będzie całkowicie prostokątna, i dokręć wszystkie śruby.

Nie dokręcaj z dużą siłą (maks. 3Nm)

5L i 5R. DRZWI

Uwaga: Nie pozostawiaj zmontowanych drzwi na przewodnicach drzwiowych (1014), aby nie doszło do ich uszkodzenia.

Nasun ślizgacze drzwiowe (1014) na oba końce profilu (1360) (5.1).

Zamontuj drzwi zgodnie z rysunkiem 5.

Przykręć profil drzwi (1362) do profilu górnego (1359) (5.3) i włożyć uszczelkę drzwi (5021).

(2063) (5,5). Włóż śruby (1500) w dolną część kanału, w którym znajdują się uszczelki szczotkowe

(5021) i zamocować je za pomocą nakrętki (1515) (5.6). Przytnij uszczelkę drzwi (5021) do żądanej długości. Upewnij się, że część jest używana do wewnętrznego paska bocznego (2065) w lewo w (5L) i (2064) w prawo w (5R).

Przymocuj kółka drzwi (1015) do profilu drzwi (1362) za pomocą śruby (1304), podkładki (1009) i nakrętki (1007) (5.4).

Połączyć szynę prowadzącą drzwi (1347) z szyną poziomą (4234) (5.7). Połącz profile (4208) (5,9L), (4209) (5,9R) i (4210) (5,8) jak pokazano.

Przymocuj śrubę (2001) na styku dwóch profili (1347), jak pokazano (5R).

Teraz włóż kółka drzwiowe do listwy prowadzącej drzwi (1347) (5.10). Upewnij się, że prowadnice drzwiowe są również na dolnej szynie (5.11). Gdy drzwi są prawidłowo umieszczone, przymocuj nakrętki i śruby na końcach obu przewodnic drzwiowych (1347) jako ograniczniki drzwi.

Dokręć nakrętki (1002) na śrubach (2007), aby profil (2062) mocno przylegał do ramy podstawy (5.12).

Wyreguluj drzwi tak, aby poruszały się swobodnie.

6. OKNO WENTYLACYJNE

Uwaga: Podgrzej uszczelkę okienną (6034) do temperatury pokojowej! Przyciśnij uszczelkę (6034) w środku do górnej krawędzi szyby (8) (6.1). **nie rozciągaj tego.**

Zrób nacięcie w uszczelce w rogu (6.2), a następnie przyciśnij uszczelkę do bocznych i dolnych krawędzi szyby (8) i przytnij ją, aby pasowała do każdego rogu.

Zamontować dolny profil wentylacji na uszczelce (6024). (6.3), a następnie szyny boczne (6020) i (6021). Połącz je w narożnikach za pomocą śrub (1008) (6.4).

Zamontować górną szynę wentylacyjną (6025) i połączyć ją z szynami bocznymi (6020) i (6021) za pomocą śrub (1008) (6.5).

Przed dokręceniem wszystkich śrub upewnij się, że odpowietrznik jest całkowicie prostokątny.

Włóż profil górny (6025) w profil (4247) (6.6).

Stosowanie śrub (2001) i nakrętek (1002) (6.7)

(6.8) luźno połączyć profil (4247) pomiędzy profilami (4232).

Za pomocą śrub (2001) i nakrętek (1002) luźno połącz profil (6019) pomiędzy profilami (4232) (6.9).

Dodaj profil (6019). Dokręć wszystkie śruby wewnątrz.

Za pomocą wkrętów (6062) przykręć otwieracz otworu wentylacyjnego (1067) do profilu (6024). Przymocuj dwa wsporniki wentylacyjne (6056) do profilu (6019) za pomocą śrub (6062) (6.10) (6.11).

7. OSZKLENIE - POLIWĘGLAN / SZKŁO

Proszę zwrócić uwagę na wcześniej wspomniane środki bezpieczeństwa.

Na dachu zamocuj szklenie z poliwęglanu na swoje miejsce za pomocą listew (6614 / 6615) (7.2).

Uwaga! Płyty poliwęglanowe 6 mm muszą być montowane bez użycia profilu (1020) szczegół (7.1).

Ważne! Strona odporna na promieniowanie UV jest oznaczona folią plastikową i nadrukiem na krawędzi. Ta strona musi być skierowana na zewnątrz. Usuń folię.

Uwaga! Folia powinna być całkowicie usunięta dopiero po umieszczeniu płyty w szklarni. (Płyty są lekko skrócone, aby mogły się rozszerzać w cieple).

Aby szklenie z poliwęglanu zyskało większą stabilność, przymocuj je w środku każdego szklenia do profilu rynnowego za pomocą profilu Z (1318) (7.4) oraz na szczycie, wciskając ramkę dystansową (2399) do profili (4250) i (4275) (7.3) (7.5).

Dociskaj uszczelkę (1020) do bocznych i drzwiowych profili aluminiowych (7.6) i przytnij do żądanej długości.

Na bocznych ścianach i drzwiach zamocuj płyty za pomocą listew mocujących (6601 - 6608) (7.7).

Uwaga: Postępuj zgodnie z planem cięcia profili mocujących, aby dopasować je do różnych pozycji (7.8).

Jeśli wybraliście płyty poliwęglanowe zamiast szyb szklanych, skorzystajcie z instrukcji dołączonej do pudełka z płytami poliwęglanowymi.

8. RYNNY

Połącz części rynny po obu stronach szklarni, jak pokazano na rysunkach (8.1) do (8.6). Upewnij się, że złącze rynny (1417) znajduje się pomiędzy (1408) i (1402) (8.2).

9. OKNO WENTYLACYJNE (tylko model 7600)

W prawym polu nad drzwiami podłącz lamele boczne (4203) i (4204) do listew (4267) za pomocą śrub (2001) i nakrętek (1002) (9.1) (9.3). Podłącz wzmocnienie (4206) za pomocą podkładki (4207) przez lamelę boczną (4203) (9.1) (9.2).

Wsuń panel szklany (13) w szynę tak, aby przylegał do boków żaluzji (4203) i (4204) (9.6) i zabezpiecz go na miejscu, korzystając z dociętej długości szyn montażowych (9.4) (9.5).

Otwórz uchwyty żaluzji (9.6) i wsadź szkła (14) do uchwytów po obu stronach (9.7). Zegnij aluminiowe końce, aby zamocować szkła na miejscu (9.8).

UKOŃCZENIE

Wypełnij otwory dla nóg kotwiących betonem. Podstawę stalową należy połączyć z fundamentem za pomocą śrub i kołków (nie są dołączone do zestawu).

Szklarnia może być uszczelniona silikonem na krawędziach. Silikon nie jest częścią zestawu. Umieść etykietę ostrzegawczą wewnątrz szklarni. Asortyment akcesoriów do szklarni, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu tego produktu, jest dostępny u Twojego sprzedawcy. Zapytaj o dostępne opcje.

UWAGA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku silnego wiatru zamknąć drzwi i wszystkie okna wentylacyjne.

W przypadku silnego opadu śniegu usuń śnieg z dachu szklarni lub podejmij odpowiednie środki w celu wzmocnienia dachu.

KOMENTARZ



Aby w pełni chronić swoją nową szklarnię, zalecamy uwzględnienie jej w ubezpieczeniu nieruchomości. Należy zwrócić uwagę na możliwe przepisy budowlane dotyczące budowy szklarni.

Po pomyślnym montażu produktu prosimy o naklejenie na profil (1062) załączonej etykiety z modelem szklarni. Informacje te są ważne w przypadku, gdy potrzebne będą później części zamienne.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję montażu w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości!

Naszą polityką jest ciągłe doskonalenie i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.



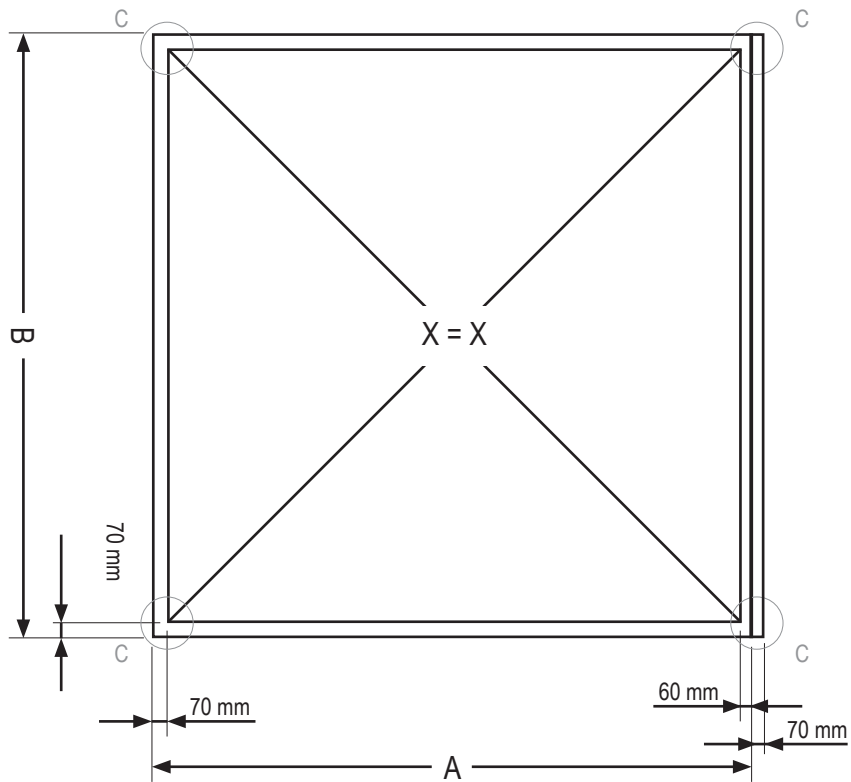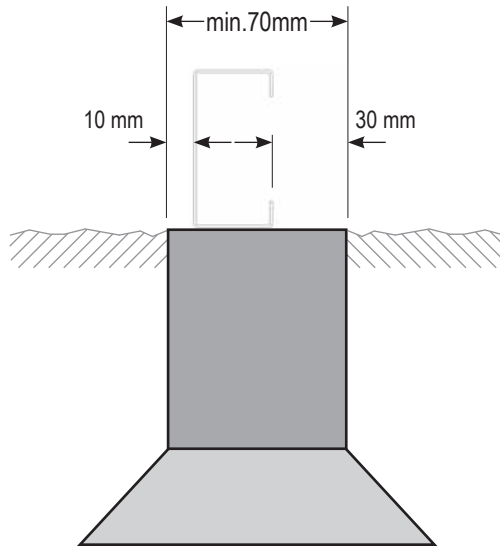




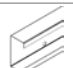
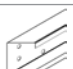



0A




	5900	7600
A + 70 mm	1932 + 70 mm	2554 + 70 mm
B	2564 mm	2564 mm




OB



5900	7600
1001	
18x	18x
1002	
18x	18x
9101	
2x	2x
9105	
2x	2x
9106	
2x	2x
9114	
2x	-
9116	
1x	3x
9142	
1x	1x
9143	
1x	1x
9144	
1x	1x
9145	
1x	1x
9146	
2x	2x

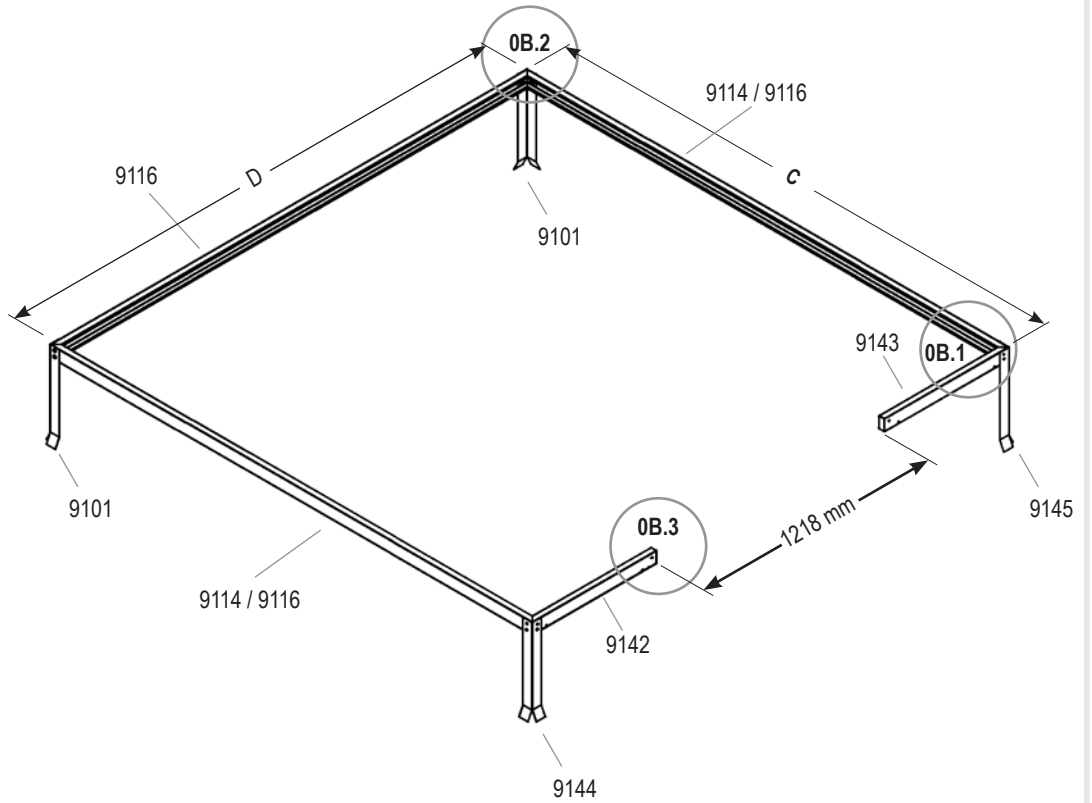




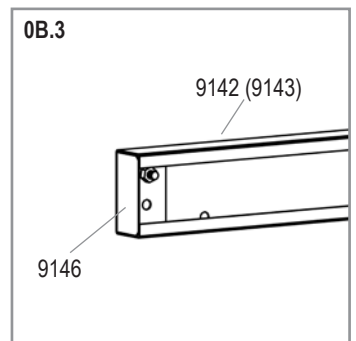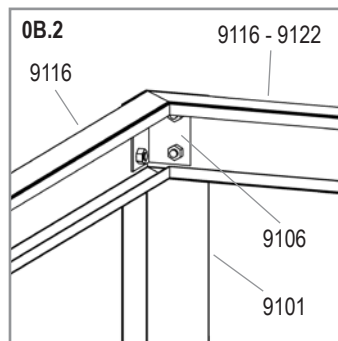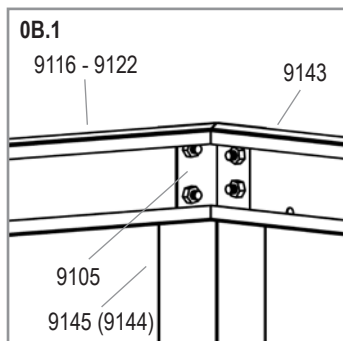




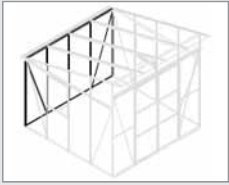

	5900	7600
C	1922 mm	2544 mm
D	2544 mm	2544 mm








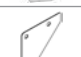


PLAYA

1



- 1001 18x 
- 1002 18x 
- 1092 2x 
- 2073 1x 
- 2092 2x 
- 4226 1x 
- 4232 3x 
- 4233 2x 
- 4236 2x 

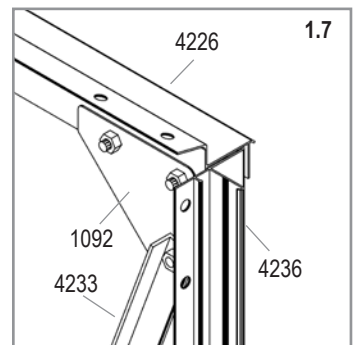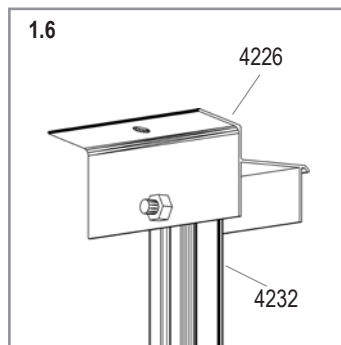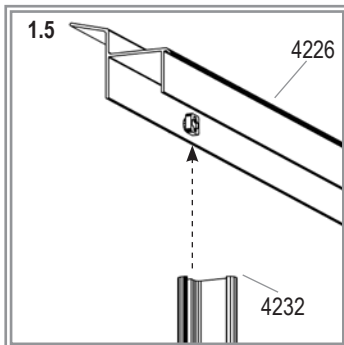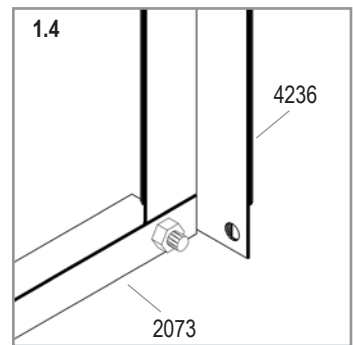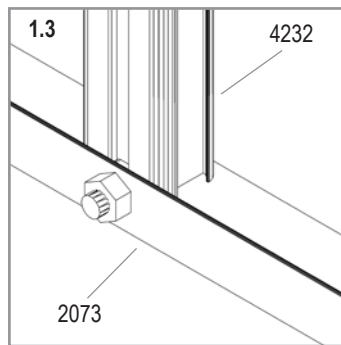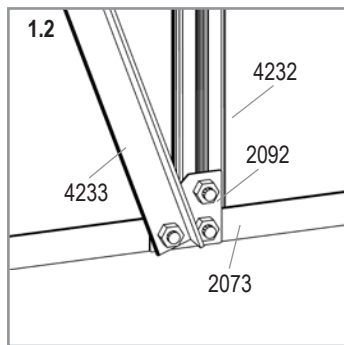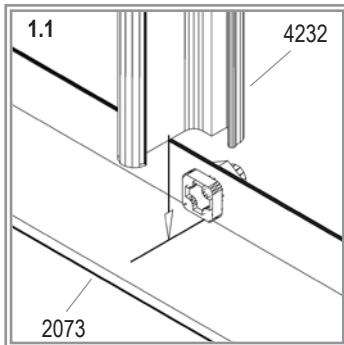
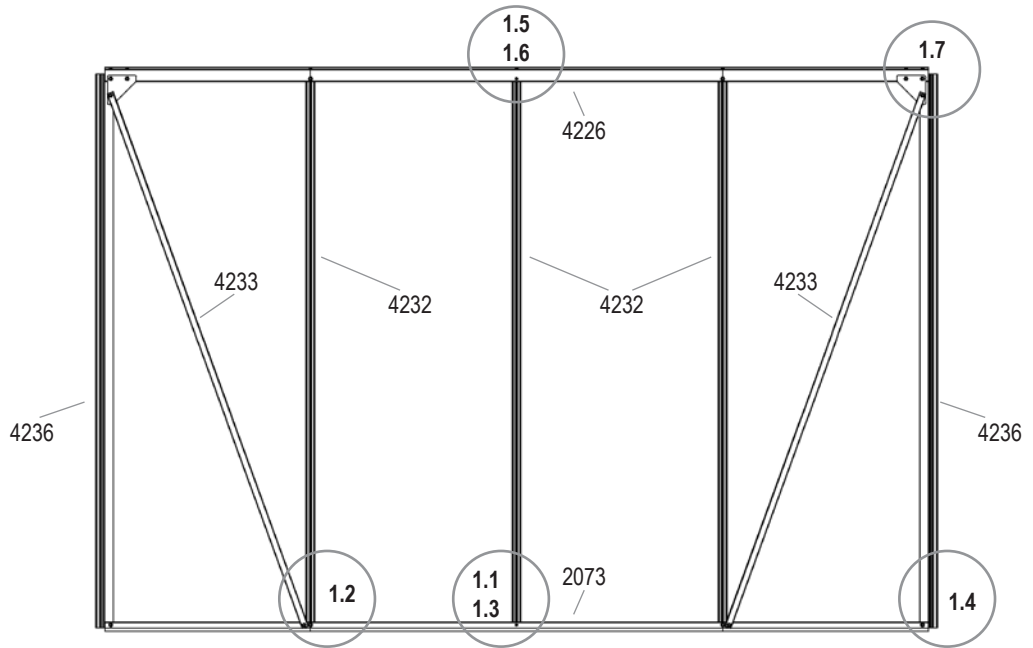


PLAYA










5900	7600
1001	
8x 2	10x 2
1002	
6x 2	8x 2
2073	
-	1x 2
2092	
2x 2	2x 2
4232	
2x 2	3x 2
4271	
-	1x
4272	
-	1x
4277	
1x	-
4278	
1x	-
5022	
1x 2	-

5900

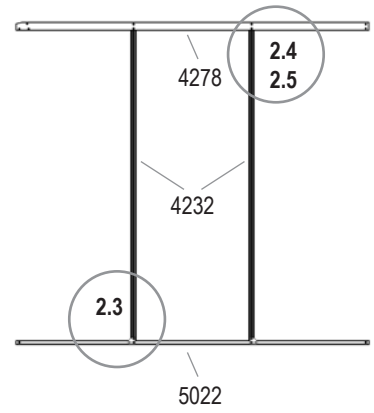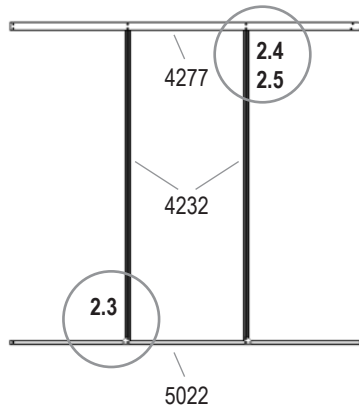

7600

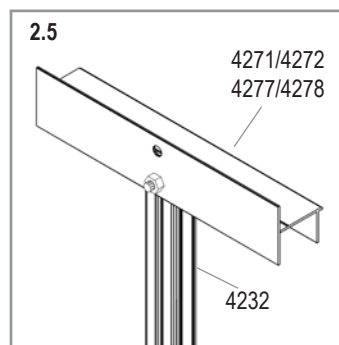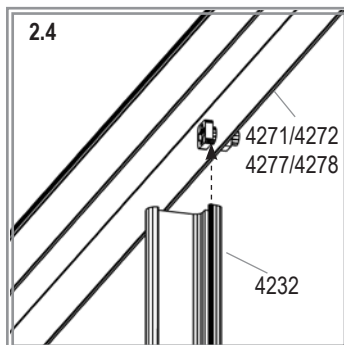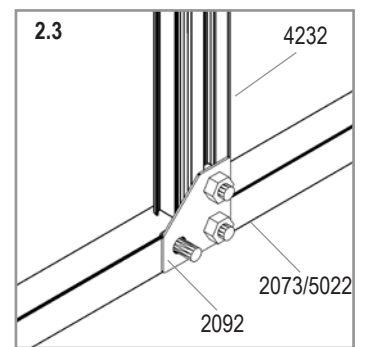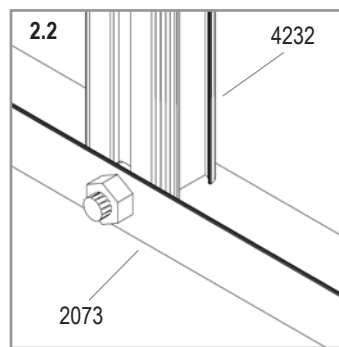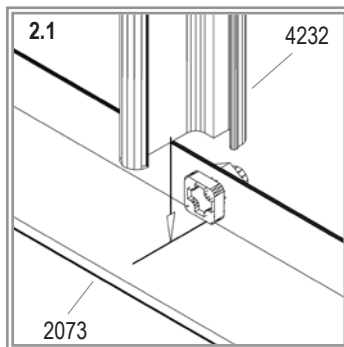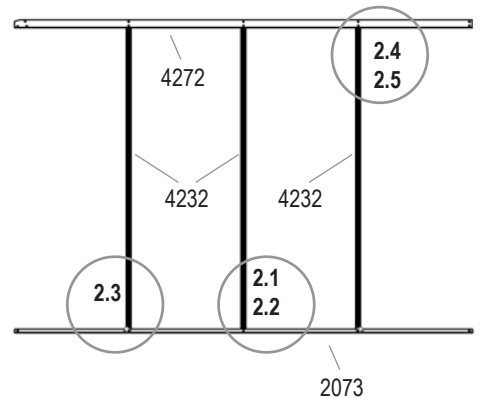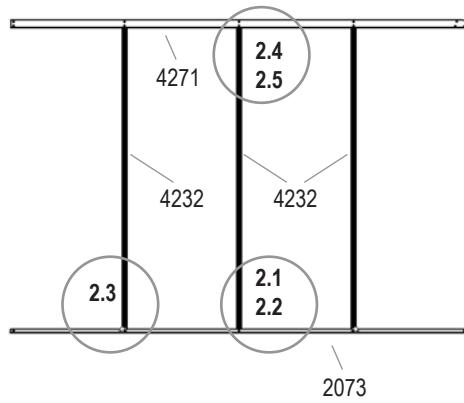


3















5900	7600
1001 33x	
1002 33x	
1092 2x	
2060 1x	
2061 1x	
2089 1x	
2090 1x	
2092 2x	
2101 2x	
4205 1x	-
4230 1x	
4231 1x	
4234 1x	
4250 1x	
4257	4259
1x	1x
4258	4260
1x	1x
4263	4267
3x	3x
4276	
1x	

PLAYA

5900

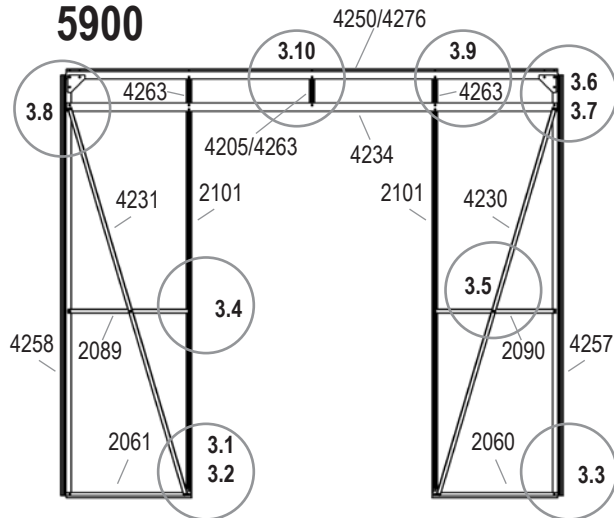

7600

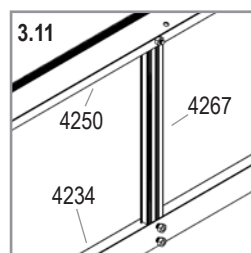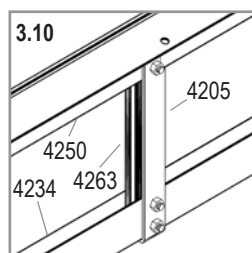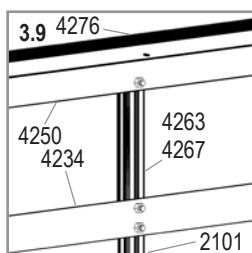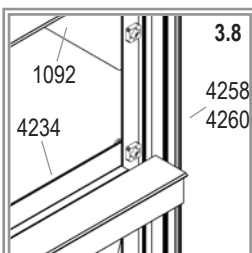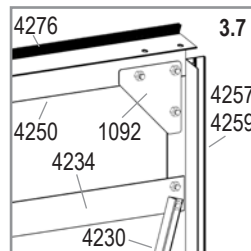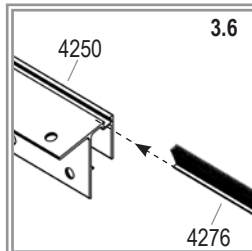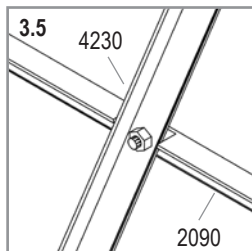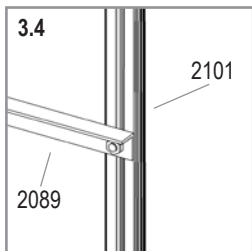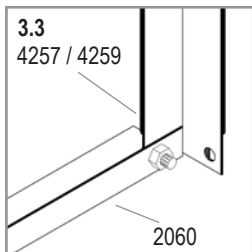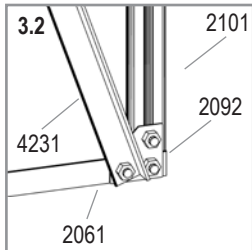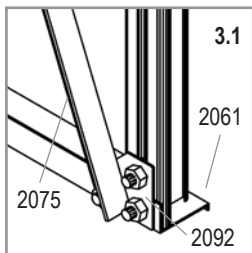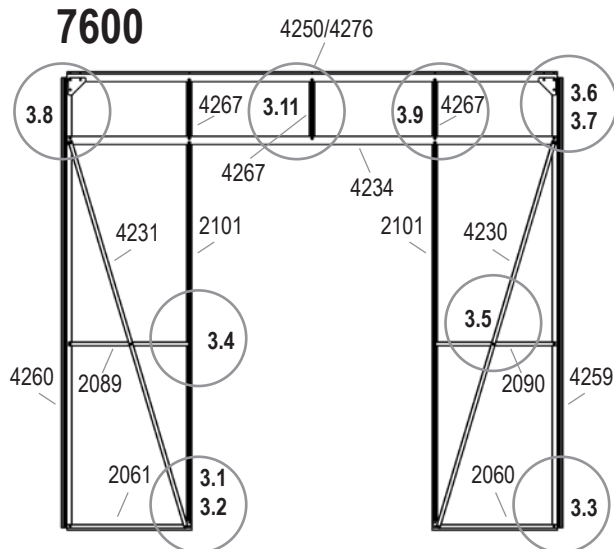


4A














5900	7600
1001	
36x	40x
1002	
40x	44x
1092	
6x	
4233	
2x	
4235	
2x	
4239	
1x	-
4240	
1x	-
4241	
1x	
4242	
1x	
4243	
1x	
4244	
1x	
4245	
-	1x
4246	
-	1x
4273	
-	1x
4274	
-	1x

PLAYA

5900

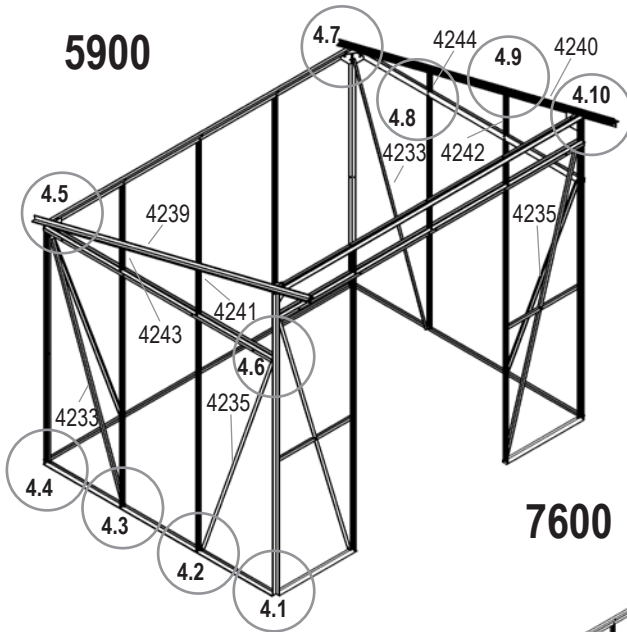



7600

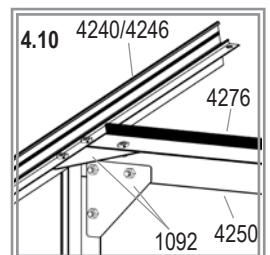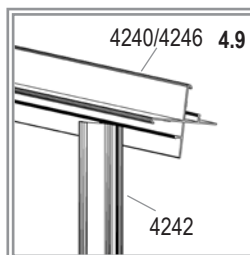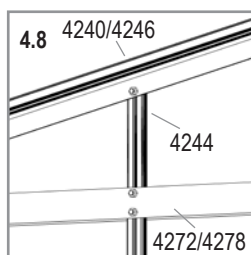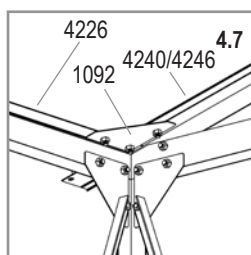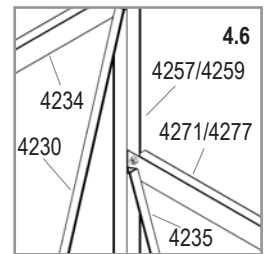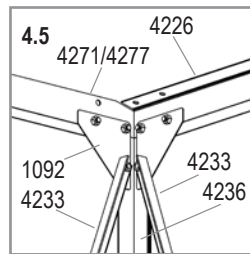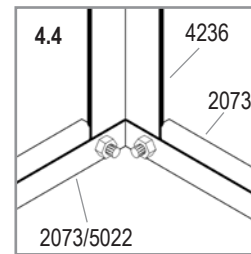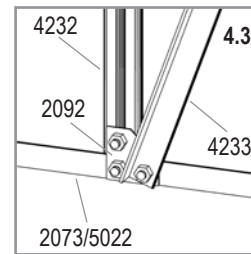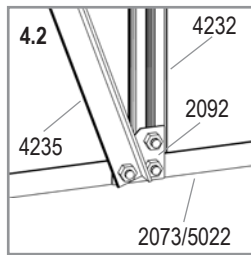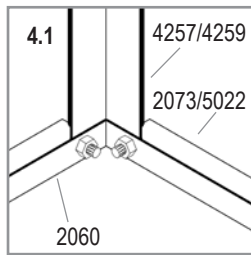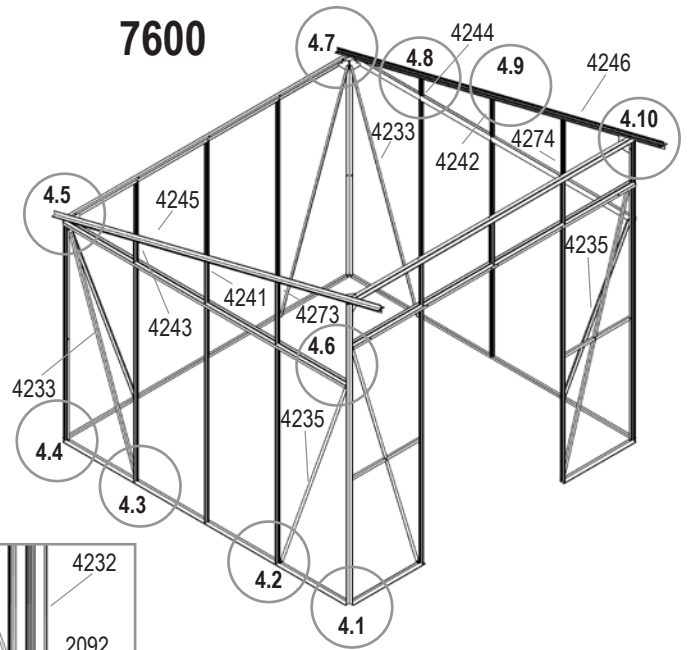


4B


















5900

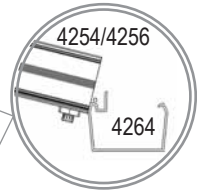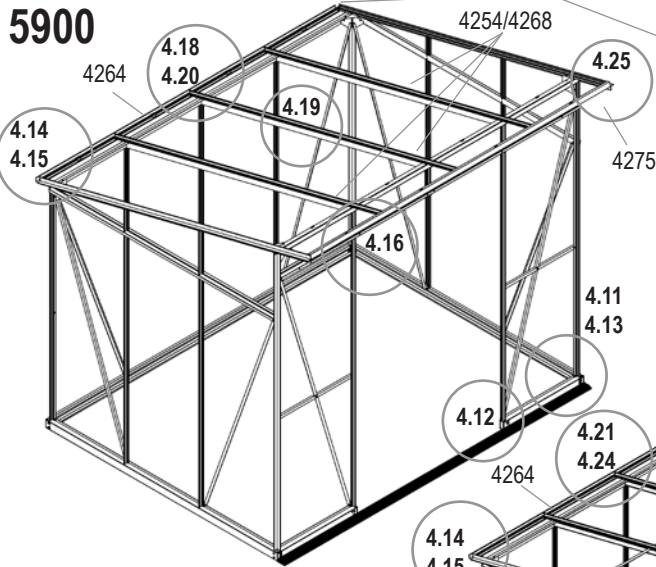

7600

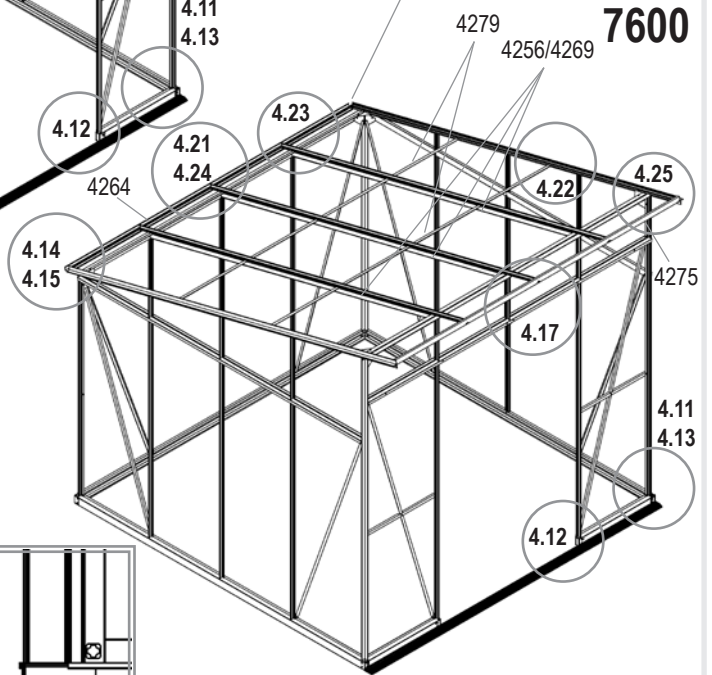


5900	7600
1001	
22x	20x
1002	
26x	36x
2007	
4x	4x
2062	
1x	1x
4201	
-	12x
4254	
3x	-
4256	
-	3x
4264	
1x	1x
4268	
3x	-
4269	
-	3x
4275	
1x	1x
4279	
-	2x
9002	
17x	19x

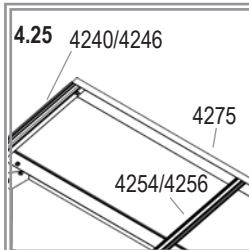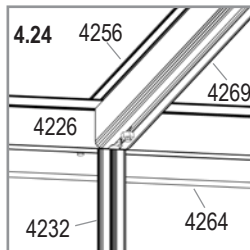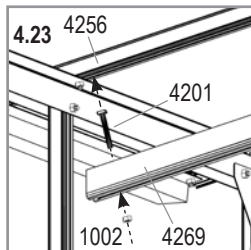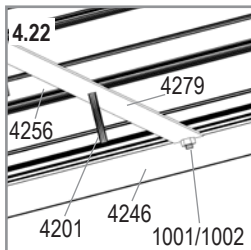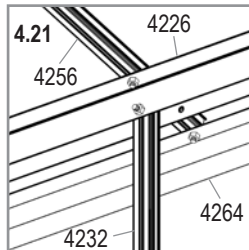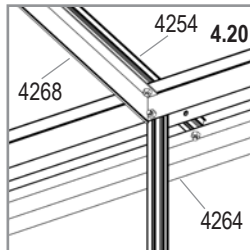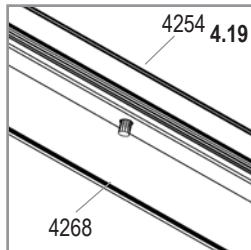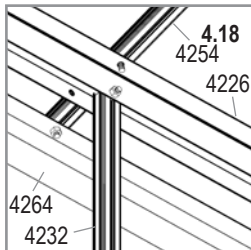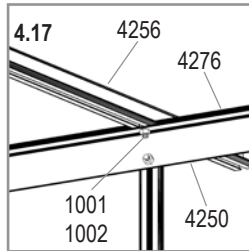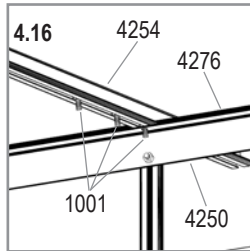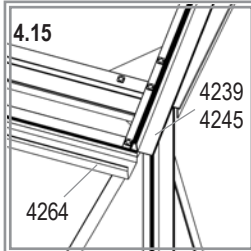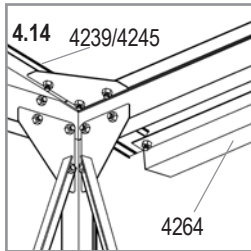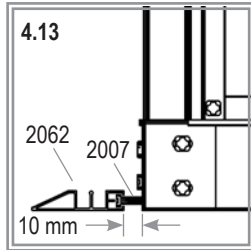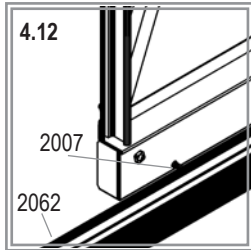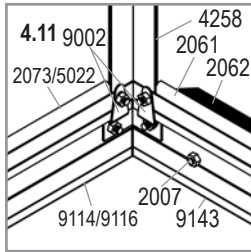














PLAYA

5L

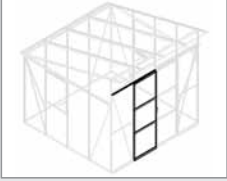

- 1001 6x
- 1002 6x
- 1003 16x
- 1007 2x
- 1009 2x
- 1014 2x
- 1015 2x
- 1304 2x
- 1347 1x
- 1359 1x
- 1360 1x
- 1361 2x
- 1362 1x
- 1500 1x
- 1515 1x
- 2005 1x
- 2006 2x
- 2063 1x
- 2065 1x
- 4208 1x
- 4210 1x
- 5021 1x

PLAYA

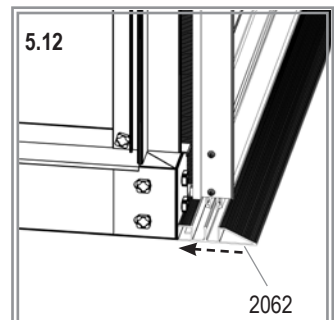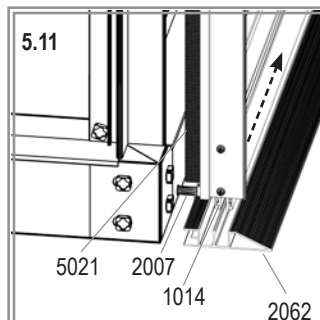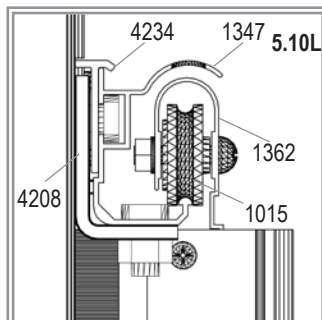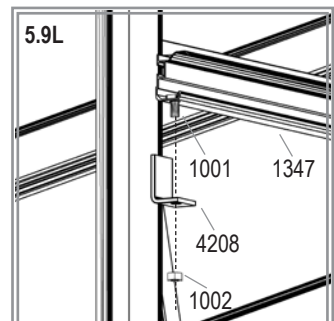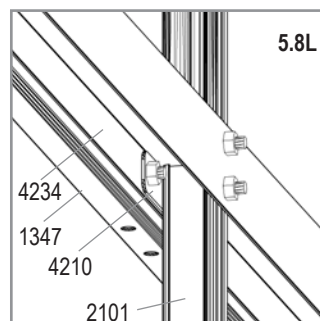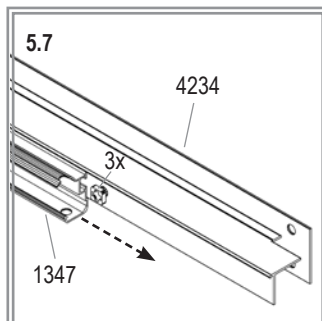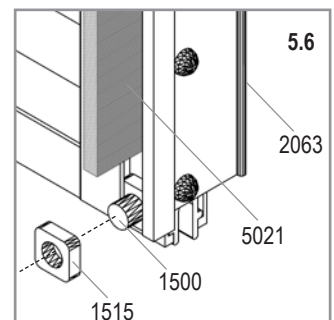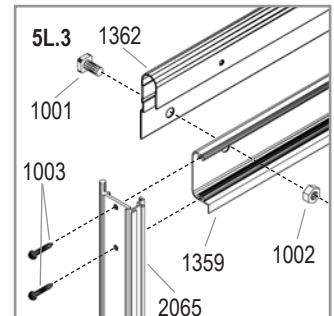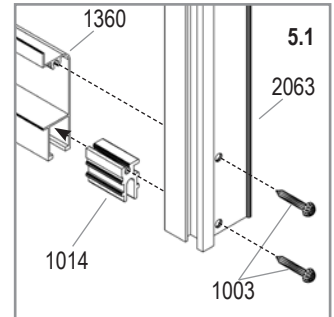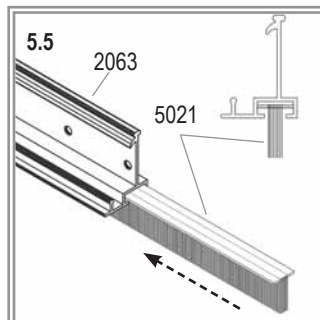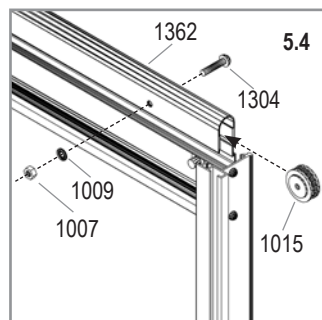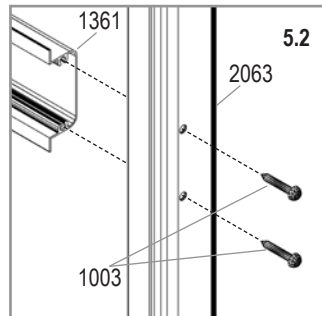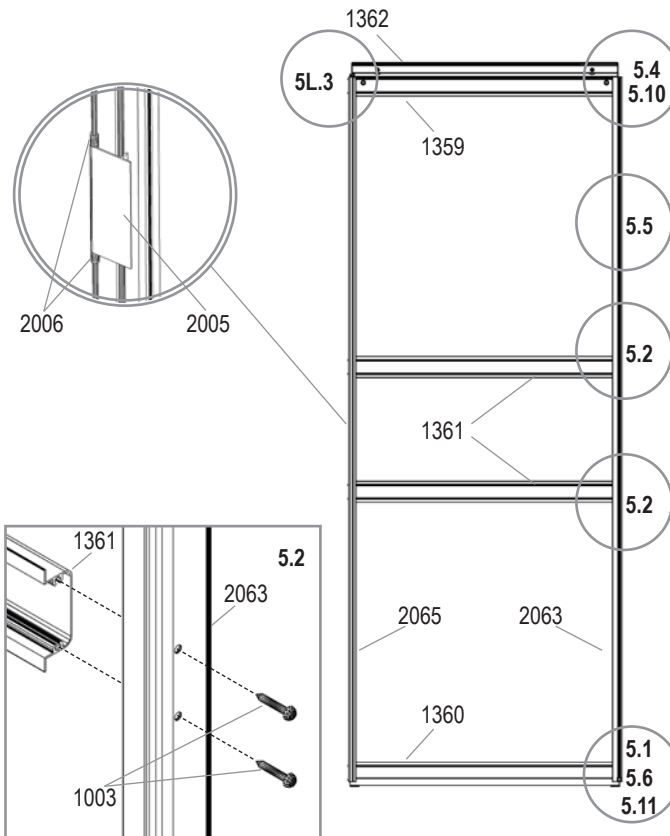


5R




- 1001 6x
- 1002 7x
- 1003 16x
- 1007 2x
- 1009 2x
- 1014 2x
- 1015 2x
- 1304 2x
- 1347 1x
- 1359 1x
- 1360 1x
- 1361 2x
- 1362 1x
- 1500 1x
- 1515 1x
- 2001 1x
- 2063 1x
- 2064 1x
- 4209 1x
- 4210 1x
- 5021 1x

PLAYA



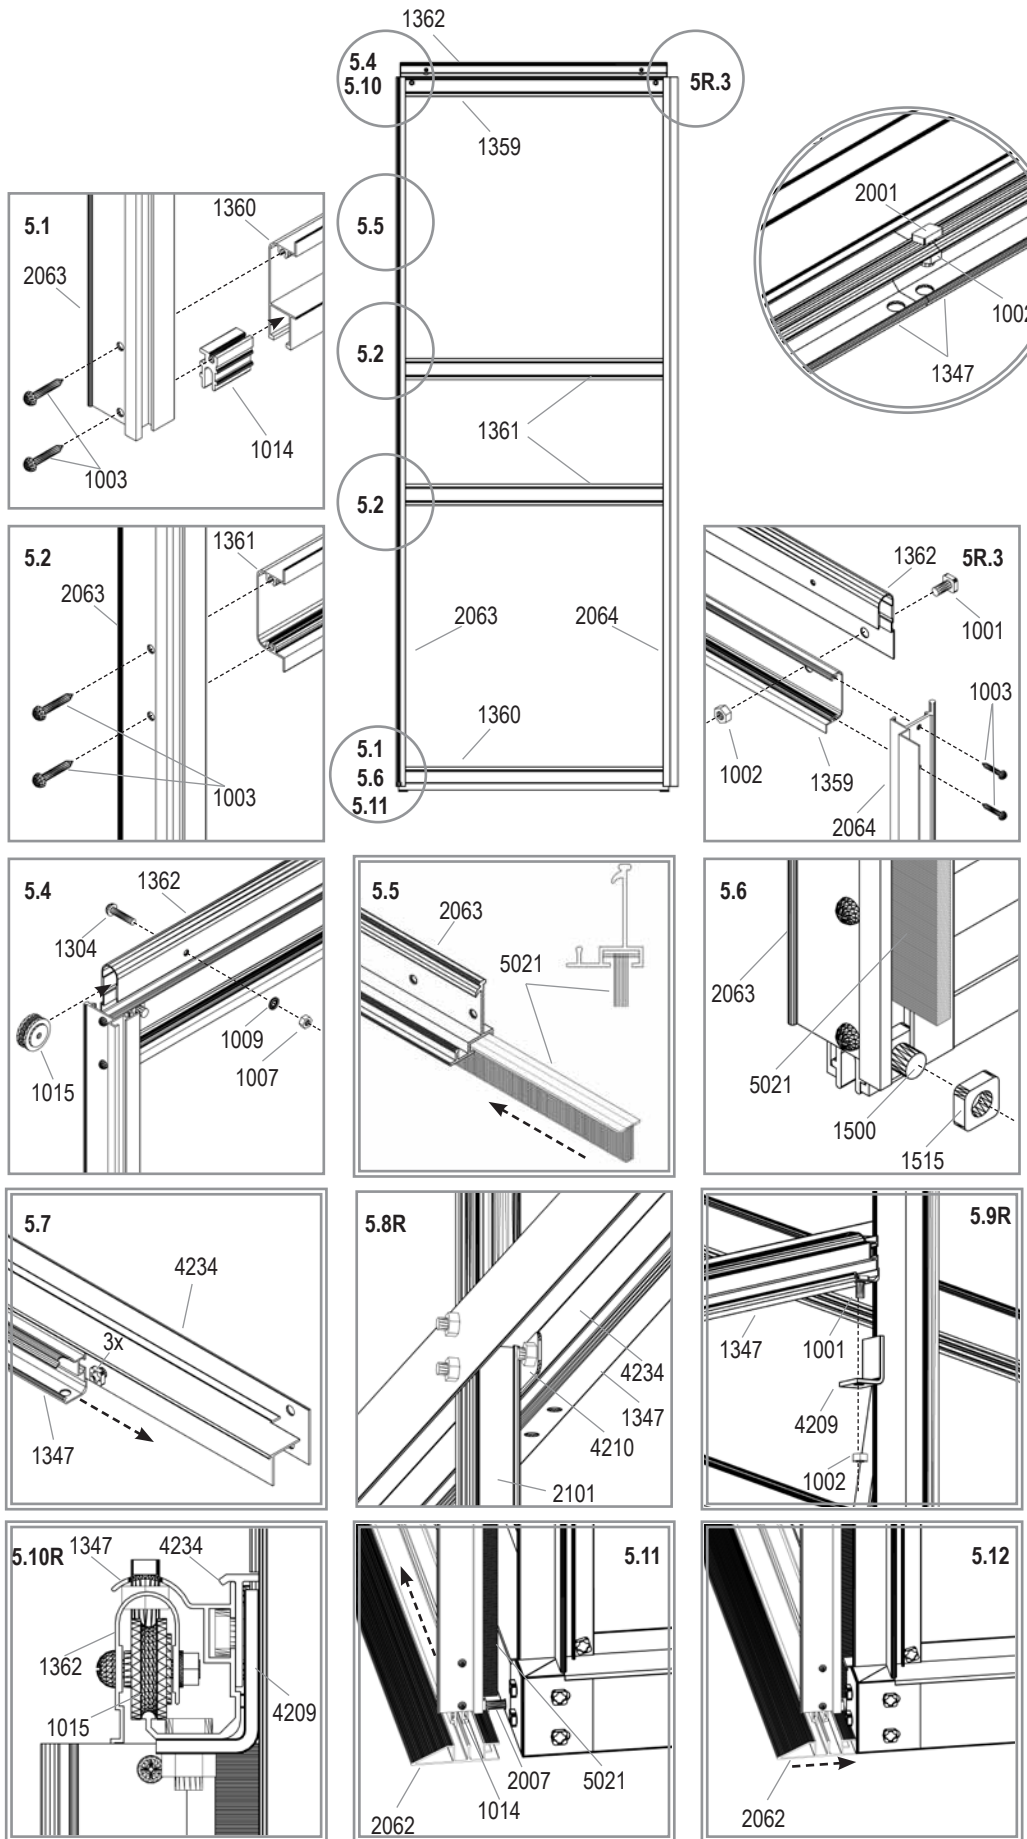


6



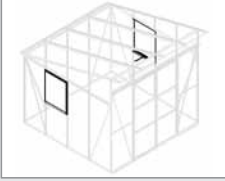


5900	7600
1x	2x
1002	
4x 1	4x 2
1008	
4x 1	4x 2
1067	
1x 1	1x 2
2001	
4x 1	4x 2
4247	
1x 1	1x 2
6019	
1x 1	1x 2
6020	
1x 1	1x 2
6021	
1x 1	1x 2
6024	
1x 1	1x 2
6025	
1x 1	1x 2
6034	
1x 1	1x 2
6056	
2x 1	2x 2
6062	
6x 1	6x 2


PLAYA

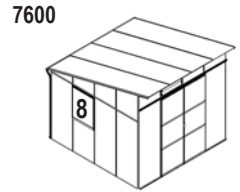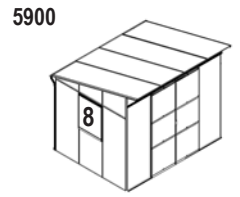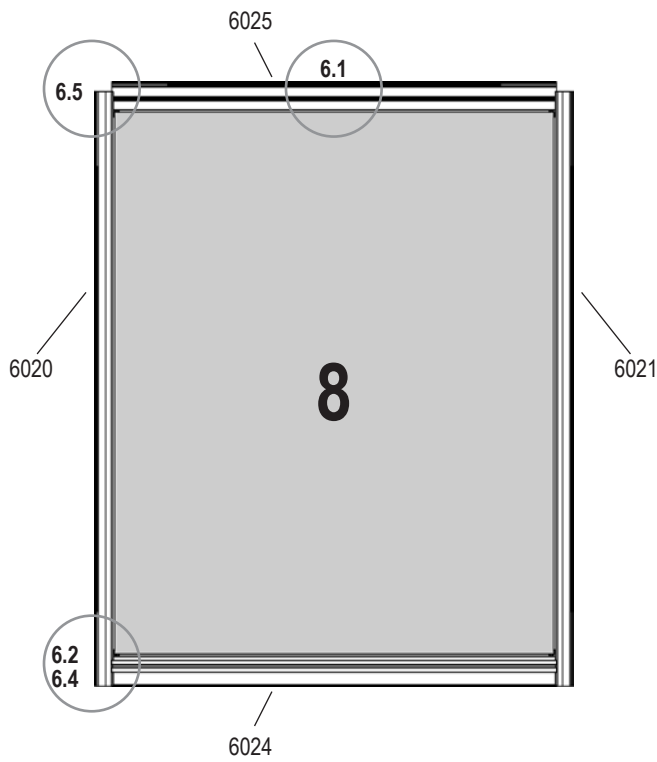




	No.	mm, Glass	mm (±3mm), 6mm PC	5900	7600
8	3679591	610 x 750	-	1x	2x
Total				1x	2x

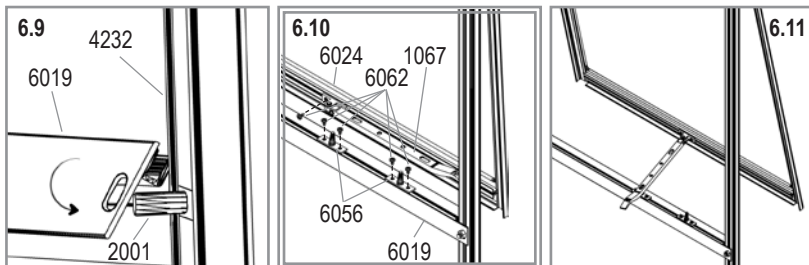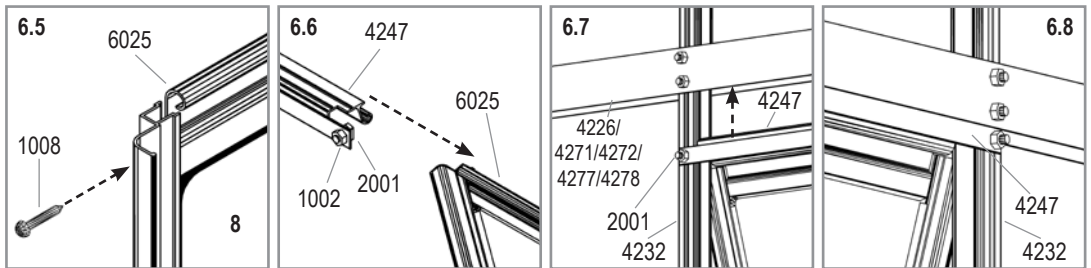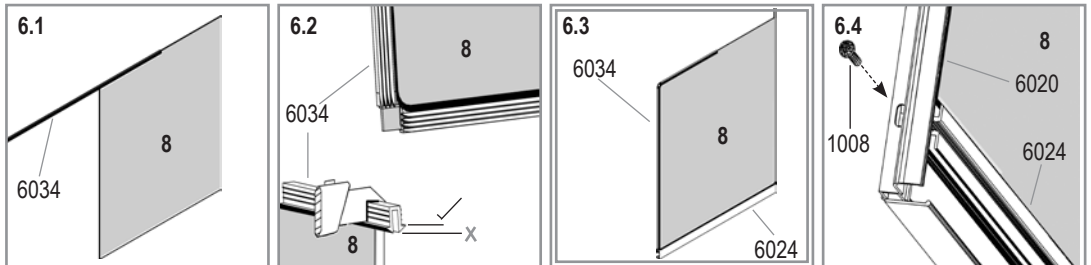

6.11

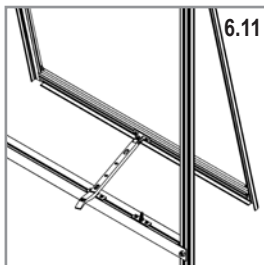

7 (5900)

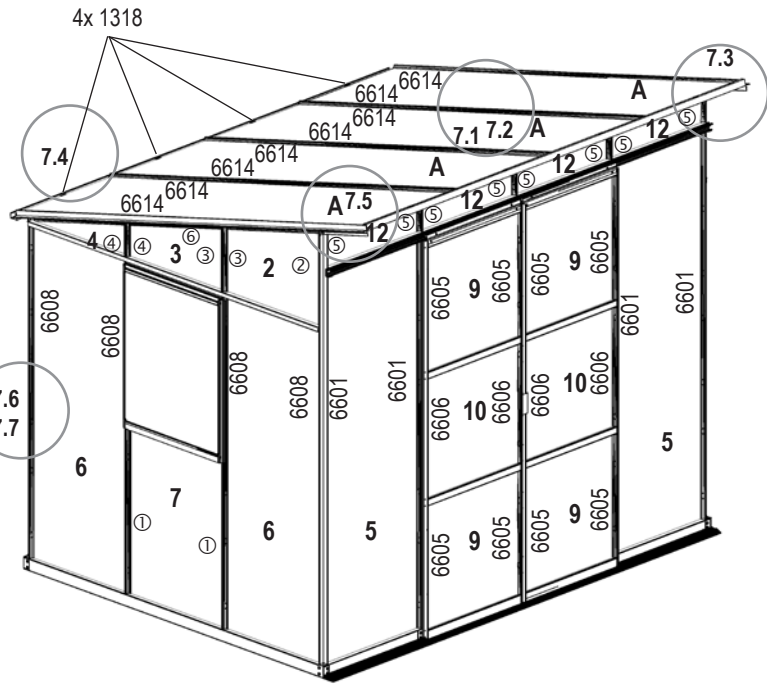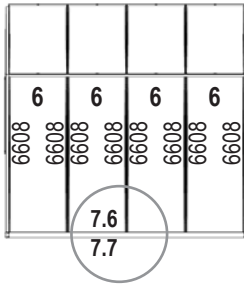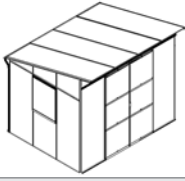

5900

1020
1x



1318
4x



2399
8x



*

6601
4x



6605
8x





6606
4x








6608
22x




6614
10x

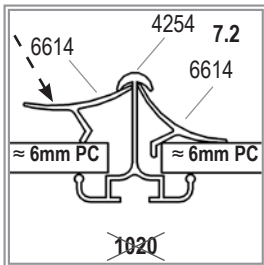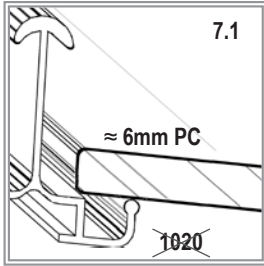

	No.	mm, Glass	mm (±3mm), 6mm PC	5900
A	40000576	-	610 x 2312	4x
2	3679931	612 x 472/320	-	2x
3	3679941	612 x 317/165	-	2x
4	3679951	612 x 162/10	-	2x
5	3678331	612 x 1958	-	2x
6	40000565	612 x 1656	-	9x
7	40000566	612 x 834	-	1x
9	3679011	610 x 610	-	4x
10	3679971	610 x 588	-	2x
12	40000567	612 x 178	-	4x
Total				32x

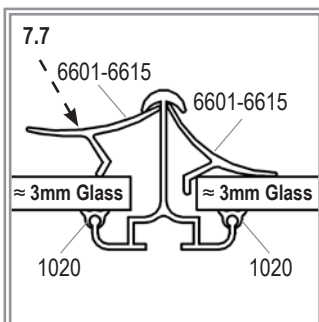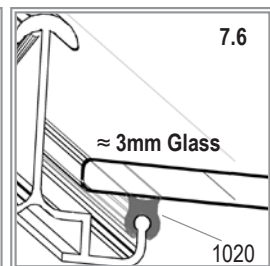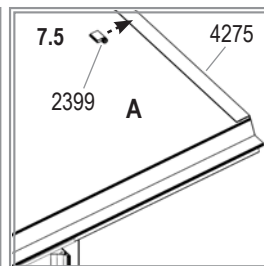
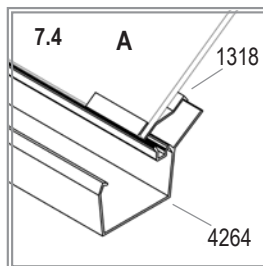
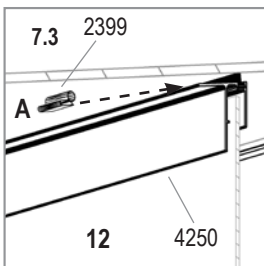


7.8a	(X)	≈	quantity
6608 4x	①	830mm	2x
	②	472mm	2x
	③	317mm	4x
	④	162mm	4x
	⑤	156mm	8x
6614 2x	⑥	1910mm	2x

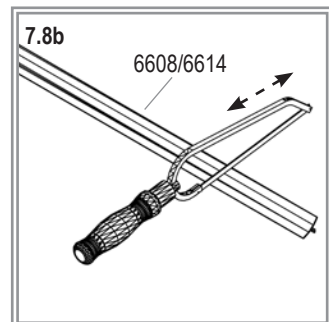



PLAYA

7 (7600)



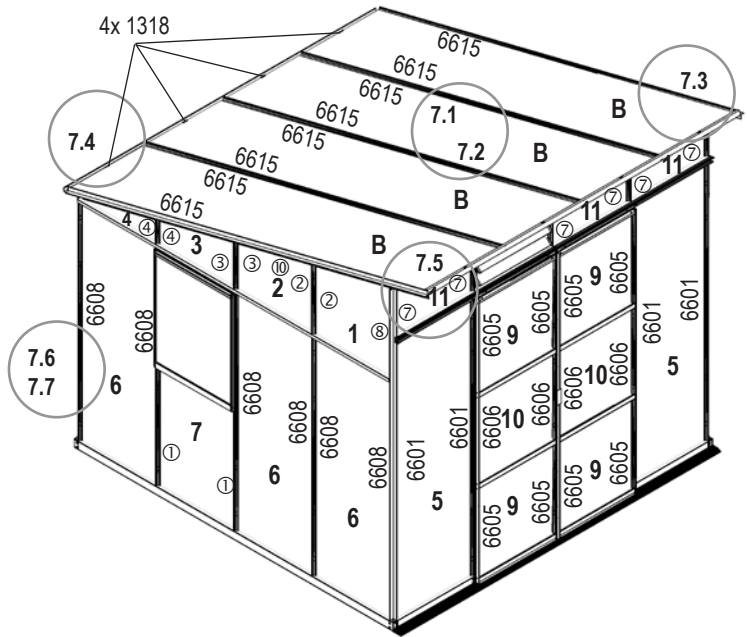
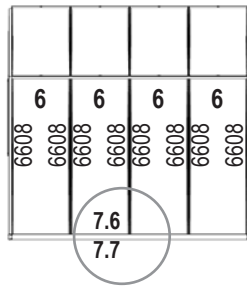
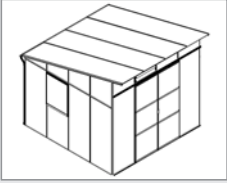


7600	
1020	1x
1318	4x
2399	8x


*	
6601	4x
6605	8x
6606	4x
6608	27x
6615	10x

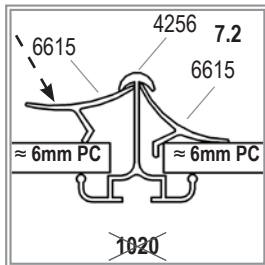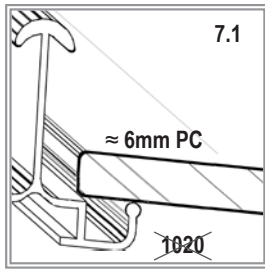

	No.	mm, Glass	mm (±3mm), 6mm PC	7600
B	40000577	-	610 x 2953	4x
1	40000568	612 x 627/475	-	2x
2	3679931	612 x 472/320	-	2x
3	3679941	612 x 317/165	-	2x
4	3679951	612 x 162/10	-	2x
5	3678331	612 x 1958	-	2x
6	40000565	612 x 1656	-	10x
7	40000566	612 x 834	-	2x
9	3679011	610 x 610	-	4x
10	3679971	610 x 588	-	2x
11	40000569	612 x 333	-	3x
Total				35x

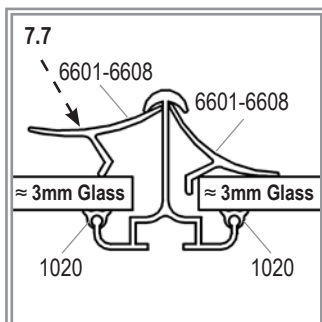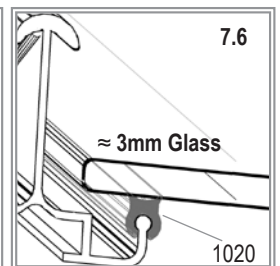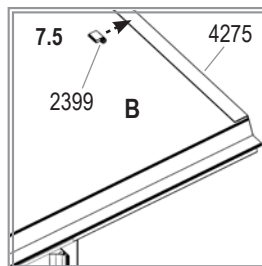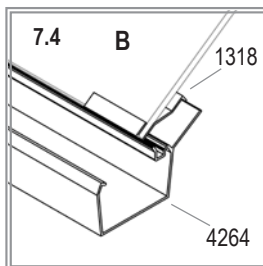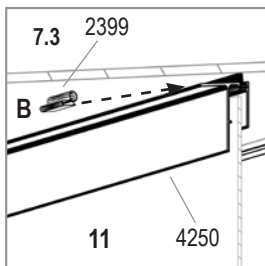


7.8a	(X)	≈	quantity	
6608 7x	①	830mm	4x	
	②	472mm	4x	
	③	317mm	4x	
	④	162mm	4x	
	⑦	310mm	6x	
	⑧	627mm	2x	
	⑨	25mm	2x (S.9)	
	6615 2x	⑩	2550mm	2x







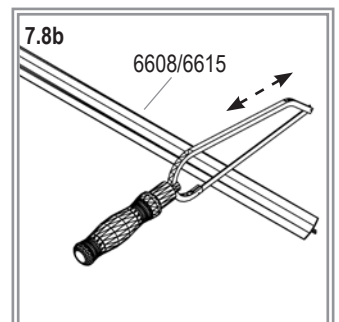


PLAYA

8

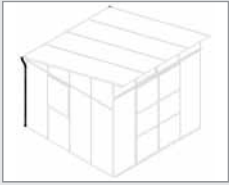

1006 4x	
1402 6x	
1403 4x	
1408 2x	
1413 2x	
1416 2x	
1417 2x	

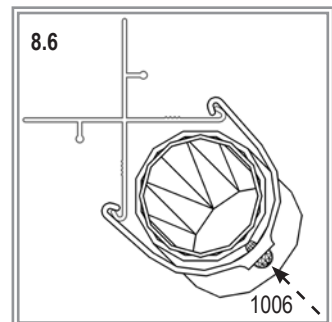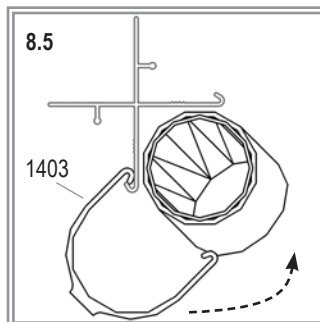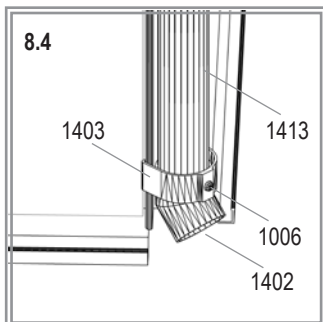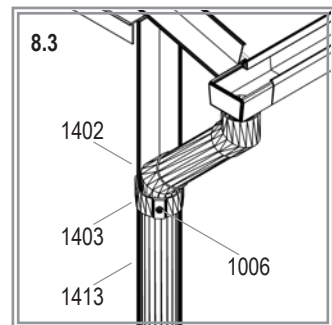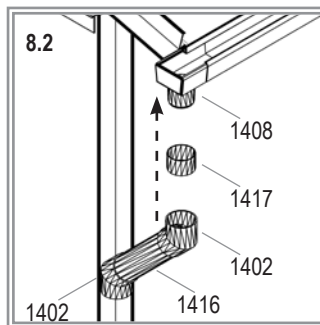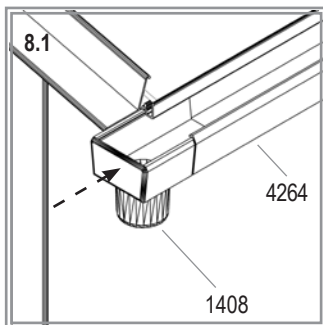
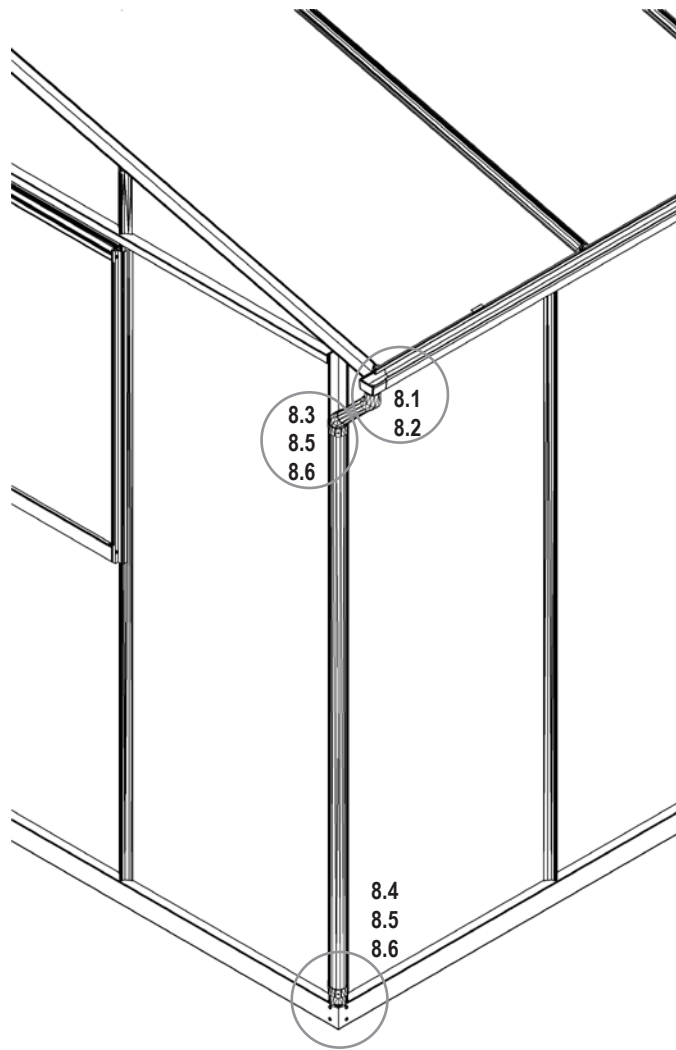


PLAYA

9 (7600)











7600

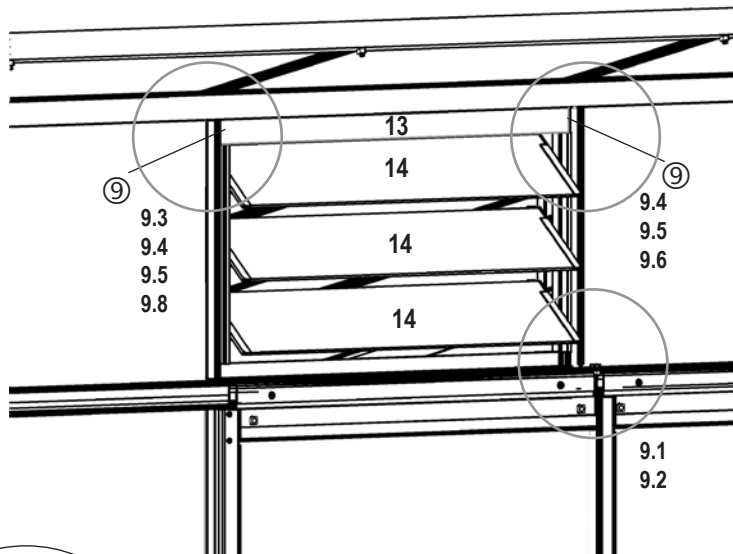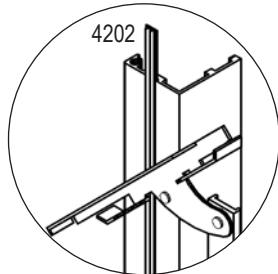

	No.	mm, Glass	mm (± 3 mm), 6mm PC	
13	367840	612 x 50	-	1x
14	015599	575 x 100	-	3x
Total				4x

*

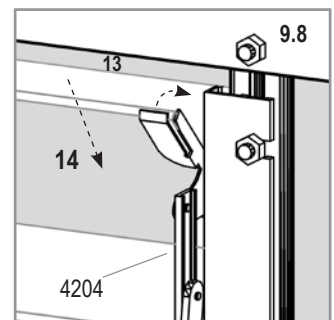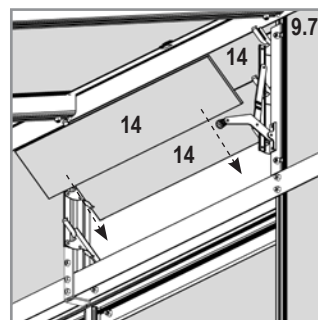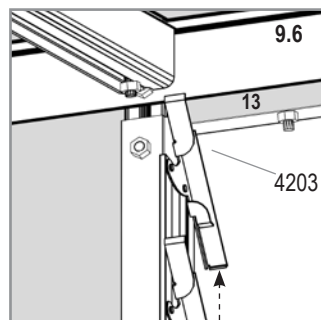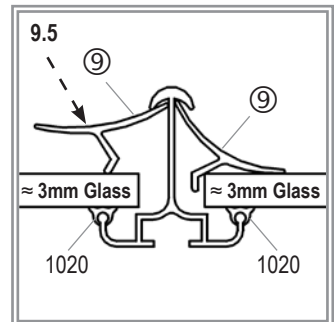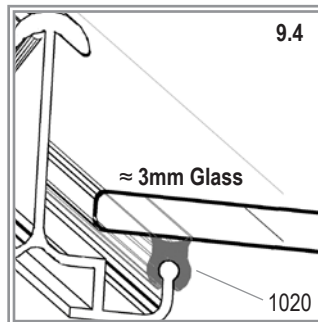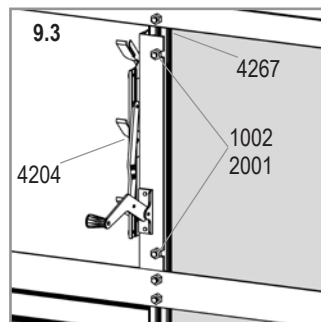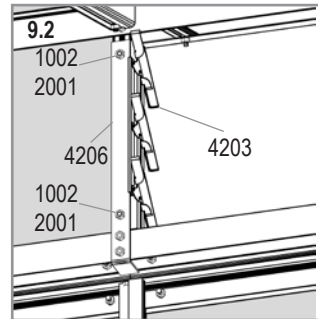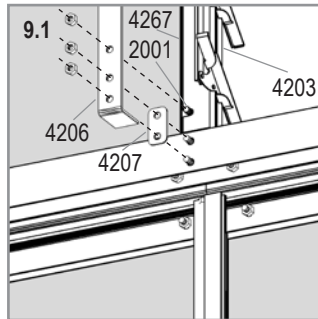

PLAYA